


Manuale dell'operatore



Bobina per il ginocchio 16ch T/R per sistemi per RM GE 1.5T

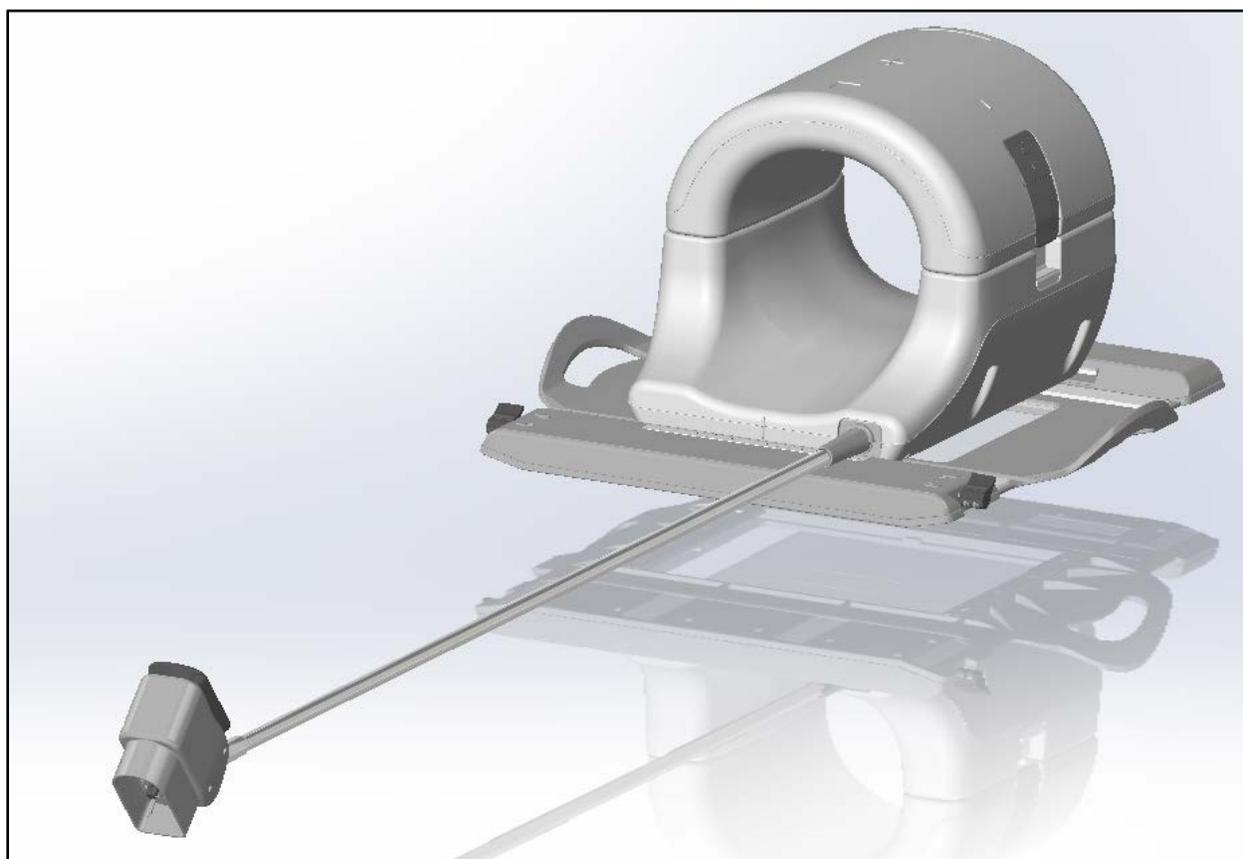

REF Numero del modello:

GE	QED
5718233-2	Q7000075

Garanzia e responsabilità

Il cliente che ha acquistato il prodotto è responsabile della sua manutenzione e gestione dopo la consegna. La garanzia non copre le seguenti voci, anche durante il suo periodo di validità:

- Danni o perdite derivanti da uso scorretto o abuso.
- Danni o perdite causati da eventi di forza maggiore quali incendi, terremoti, inondazioni, fulmini, ecc.
- Danni o perdite causati dalla mancata ottemperanza alle condizioni specificate per questa apparecchiatura, come alimentazione inadeguata, installazione scorretta o condizioni ambientali inaccettabili.
- Danni dovuti ad alterazioni o modifiche apportate al prodotto.

In nessun caso QED sarà responsabile di:

- Danni, perdite o problemi causati da spostamenti, modifiche o riparazioni effettuati da personale non esplicitamente autorizzato da QED.
- Danni o perdite derivanti da negligenza o ignoranza delle precauzioni e delle istruzioni operative contenute nel presente manuale d'uso.

Condizioni di trasporto e stoccaggio

AVVERTENZA: QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE TRASPORTATA E STOCCATA NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. Intervallo di temperatura ambiente compreso tra -40 °C e +70 °C
2. Intervallo di umidità relativa compreso tra 10% e 100%
3. Intervallo di pressione atmosferica compreso tra 50 kPa e 106 kPa



Rappresentante autorizzato in Europa:



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Paesi Bassi

Legge federale degli Stati Uniti

Avvertenza: La legge federale limita la vendita, la distribuzione e l'uso di questo dispositivo da parte di o su prescrizione di un medico. La legge federale limita l'uso del dispositivo alla sola sperimentazione per le indicazioni non incluse nella relativa dichiarazione.

Data di pubblicazione: 2020 - 06

Introduzione

Il presente manuale contiene informazioni dettagliate sulle precauzioni di sicurezza, l'uso e la manutenzione della bobina per il ginocchio 16ch T/R. Per utilizzare il prodotto in modo sicuro e accurato, leggere attentamente questo manuale e il manuale d'uso del sistema per RM prima di utilizzare il prodotto. Questo manuale non include istruzioni o informazioni sulla sicurezza relative ad apparecchiature non fornite da QED. Consultare il produttore originario dell'apparecchiatura per informazioni sulle apparecchiature non QED.

Compatibilità

La bobina per il ginocchio 16ch T/R è compatibile con i sistemi per RM GE 1.5T.

Profilo dell'utilizzatore

Operatori: tecnici radiologi, tecnici di laboratorio, medici (si osservi, tuttavia, che devono essere seguite tutte le leggi applicabili nel Paese pertinente).

Addestramento dell'utilizzatore: non è richiesto alcun addestramento speciale per usare questa bobina (GE, tuttavia, fornisce un corso di addestramento completo per i sistemi per RM al fine di insegnare agli operatori come usare correttamente tali sistemi).

Informazioni sui pazienti

Età, condizioni di salute: nessuna limitazione speciale.


Peso: inferiore a 250 kg (550 lb) (consultare il manuale d'uso del sistema per RM e, se il peso massimo permesso per il paziente è inferiore a quello di questa bobina, dare la precedenza al peso massimo del sistema).

Indice

Introduzione.....	3
Compatibilità.....	3
Profilo dell'utilizzatore	3
Informazioni sui pazienti.....	3
Indice.....	4
Capitolo 1 – Componenti della bobina per il ginocchio 16ch T/R.....	5
Capitolo 2 – Sicurezza	6
Simboli.....	6
Indicazioni	7
Controindicazioni	7
Precauzioni.....	7
Avvertenze – Bobina a radiofrequenza (RF)	8
Procedure d'emergenza	9
Capitolo 3 – Posizione della porta di TR.....	10
Posizione della porta di TR.....	10
Capitolo 4 – Assicurazione qualità	10
Verifica dello scanner.....	10
Test del rapporto segnale/rumore (SNR).....	10
Strumento per il controllo di qualità delle bobine.....	16
Uso del visualizzatore del controllo qualità delle bobine	19
Capitolo 5 – Impostazione e uso della bobina	20
Posizionamento della bobina per il ginocchio 16ch T/R sul tavolo radiologico.....	20
Configurazione dei cuscinetti.....	23
<i>Posizionamento del paziente</i>	24
<i>Blocco della bobina</i>	25
<i>Definizione della posizione</i>	26
Capitolo 6 – Pulizia, manutenzione, assistenza e smaltimento	27
Pulizia della bobina a RF.....	27
Procedura di pulizia in dettaglio	27
Manutenzione	28
Assistenza.....	28
Smaltimento.....	28

Capitolo 1 – Componenti della bobina per il ginocchio 16ch T/R

La bobina per il ginocchio 16ch T/R viene spedita con le parti illustrate sotto. Al momento della ricezione, assicurarsi che tutte le parti siano state incluse nella spedizione.

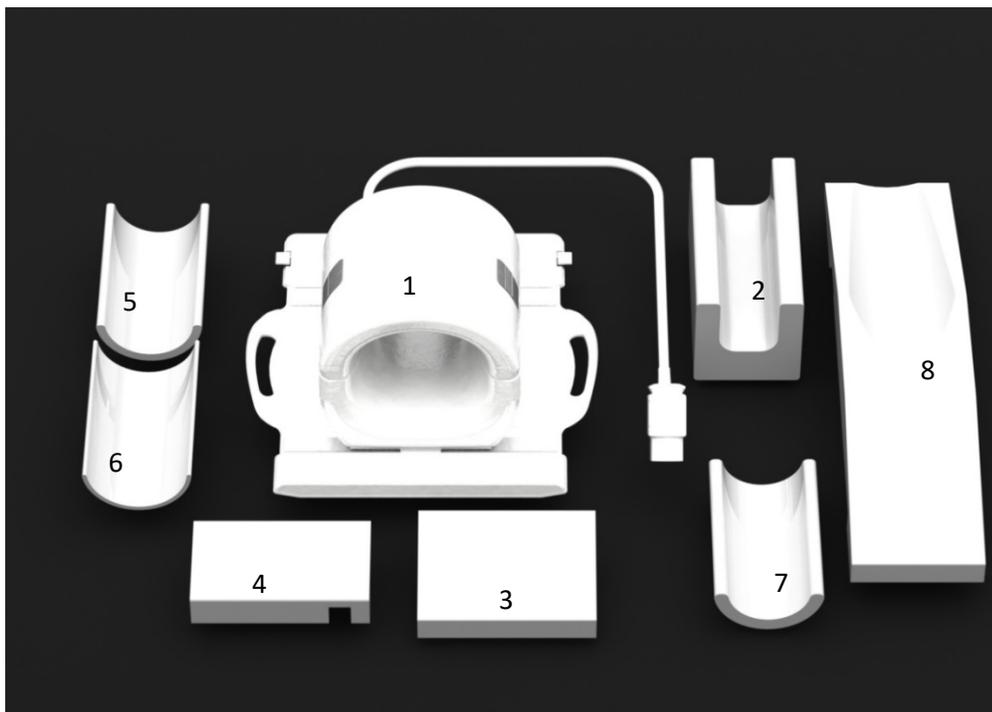

Articolo n.	Descrizione	Qtà	Codice GE	Codice QED
1	Bobina per il ginocchio 16ch T/R	1	5718233-2	Q7000075
2	Bobina per il ginocchio T/R - Cuscinetto per il piede	1	5561409-7	3003887
3	Bobina per il ginocchio T/R - Cuscinetto per la coscia	1	5561409-10	3003863
4	Bobina per il ginocchio T/R - Cuscinetto per il polpaccio	1	5561409-11	3003896
5	Bobina per il ginocchio T/R - Cuscinetto inferiore, 0,5"	1	5561409-8	3003885
6	Bobina per il ginocchio T/R - Cuscinetto inferiore, 0,25"	1	5561409-9	3003884
7	Bobina per il ginocchio T/R - Cuscinetto inferiore, 0,75"	1	5561409-16	3004779
8	Bobina per il ginocchio T/R - Cuscinetto per il ginocchio non analizzato	1	5561409-6	3003888

Peso totale del prodotto: 7,5 kg (16,5 lb)

Capitolo 2 – Sicurezza

Questa sezione descrive le precauzioni generali e le informazioni sulla sicurezza che devono essere osservate quando si utilizza questa bobina.

Quando si utilizza il sistema per RM, fare anche riferimento alle precauzioni descritte nel relativo manuale d'uso.

Simboli

Simbolo	Numero	Norma	Titolo, Significato
	0434A	ISO 7000 IEC 60417	Attenzione. È necessario prestare attenzione quando si utilizza il dispositivo e/o la situazione descritta necessita di consapevolezza o azione dell'operatore per evitare conseguenze indesiderate
	1641	ISO 7000 IEC 60417	Manuale dell'utente. Consultare le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo
	5172	ISO 7000 IEC 60417	Apparecchiatura di classe II
	5333	ISO 7000 IEC 60417	Parte applicata di tipo BF
	3082	ISO 7000 IEC 60417	Produttore
	2497	ISO 7000 IEC 60417	Data di produzione
	6192	ISO 7000 IEC 60417	Bobina a radiofrequenza (RF), di trasmissione e ricezione
	5.1.2	ISO 15223-1	Rappresentante autorizzato nell'UE
	2493	ISO 7000 IEC 60417	Numero di catalogo
	2498	ISO 7000 IEC 60417	Numero di serie
	ND	ND	Classificato da ETL (Canada e USA)
	0632	ISO 7000 IEC 60417	Limiti di temperatura
	2620	ISO 7000 IEC 60417	Limiti di umidità
	2621	ISO 7000 IEC 60417	Limiti di pressione atmosferica

Simbolo	Numero	Norma	Titolo, Significato
	W017	ISO 24409-2 ISO 8528-13	Attenzione. Superficie calda
	ND	ND	Dispositivo medico
	ND	EN50419 EU2012/18/EU	L'uso di questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Garantendo il corretto smaltimento del prodotto, l'utente aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate dalla gestione scorretta dei rifiuti di questo prodotto. Per informazioni più dettagliate sulla restituzione e il riciclaggio di questo prodotto, consultare il fornitore dal quale è stato acquistato.

Indicazioni

La bobina per il ginocchio 16ch T/R è destinata all'uso con sistemi per RM GE 1.5T al fine di produrre immagini diagnostiche del ginocchio che possono essere interpretate da un medico addestrato.

Controindicazioni


Nessuna.

Precauzioni

-  Pazienti con maggiore probabilità di convulsioni o claustrofobia
-  Pazienti incoscienti, fortemente sedati o in stato mentale confuso
-  Pazienti non in grado di comunicare in modo affidabile (ad esempio neonati o bambini piccoli)
-  Pazienti che non avvertono sensazioni in una qualsiasi parte del corpo
-  Pazienti che hanno difficoltà a regolare la propria temperatura corporea o che sono particolarmente sensibili agli aumenti di temperatura corporea (ad esempio pazienti con febbre, insufficienza cardiaca o traspirazione ridotta)

Avvertenze – Bobina a radiofrequenza (RF)

-  Durante la scansione, non inserire alcun dispositivo non collegato (bobina a RF, cavi, ecc.) nel gantry.
-  Collegare solo le bobine a RF designate alla relativa porta di collegamento.
-  Non utilizzare una bobina a RF difettosa, specialmente se la copertura esterna è stata danneggiata o se sono esposte parti metalliche.
-  Non tentare di alterare o modificare la bobina.
-  Non incrociare o avvolgere ad anello i cavi della bobina.
-  Assicurarsi che il paziente non entri in contatto diretto con i cavi della bobina.
-  Non lasciare che il paziente formi un anello con alcuna parte del corpo. Utilizzare i cuscinetti per assicurarsi che le mani e le gambe del paziente non tocchino la bobina, il sistema per RM, il lettino o che qualsiasi altra parte del corpo formi un anello.

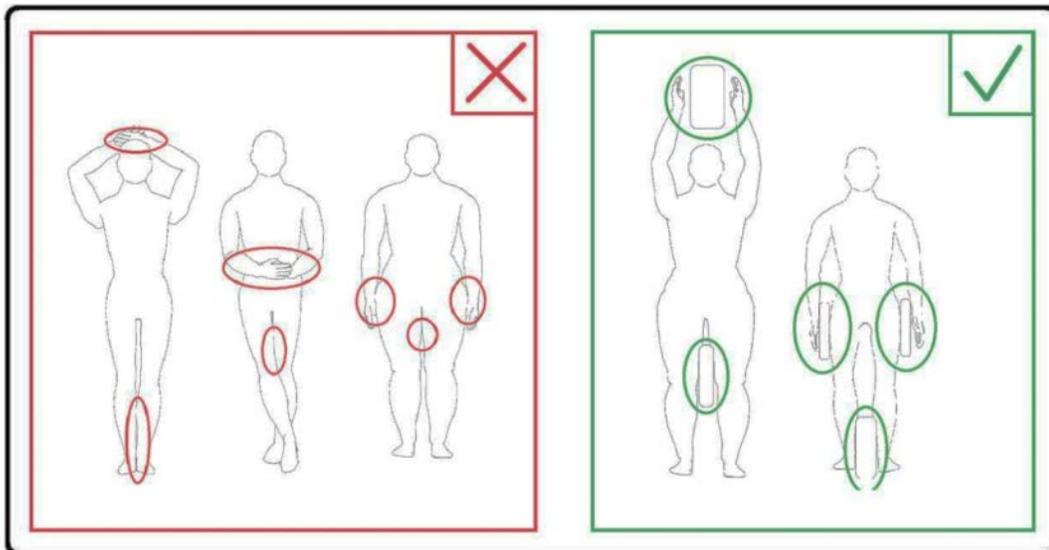

-  Non lasciare che il paziente o la bobina a RF tocchi una qualsiasi parte del sistema per RM. Se necessario, utilizzare i cuscinetti per separare il paziente dalla camera cilindrica.
-  Arrestare immediatamente la scansione se il paziente lamenta sensazioni di riscaldamento, formicolio, puntura o simili. Contattare un medico prima di proseguire la scansione.
-  Assicurarsi che la bobina non entri in contatto con liquidi come acqua o farmaci.



Se una bobina risulta difettosa, interromperne immediatamente l'uso e contattare il rappresentante GE.



Con la bobina usare solo gli accessori descritti in questo manuale.

Procedure d'emergenza

In caso d'emergenza durante la scansione, interrompere immediatamente la procedura, allontanare il paziente dalla stanza e, se necessario, richiedere assistenza medica.

Se si verifica un incidente grave, segnalarlo al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la struttura dell'utente.

Capitolo 3 – Posizione della porta di TR

Posizione della porta di TR

La bobina per il ginocchio 16ch T/R è una bobina di trasmissione e ricezione. Per usarla correttamente, assicurarsi che il connettore di interfaccia del sistema sia collegato alla porta corretta. Consultare il manuale dell'utente per identificare la porta che supporta sia la trasmissione che la ricezione.

Capitolo 4 – Assicurazione qualità

Verifica dello scanner

Effettuare un controllo del rapporto segnale/rumore (SNR) del sistema. Fare riferimento a Service Methods CD; System Level Procedures; Functional Checks; Signal to Noise (SNR) Check (CD Metodi di assistenza - Procedure relative ai livelli del sistema - Controlli funzionali - Controllo del rapporto segnale/rumore (SNR)).

Test del rapporto segnale/rumore (SNR)

Strumenti/Dispositivi richiesti

Descrizione	Codice GE	Codice QED	Qtà
Fantoccio cilindrico unificato grande	5342679	ND	1
Bobina per il ginocchio T/R - Cuscinetto inferiore, 0,25" OPPURE	5561409-9	3003884	1
Bobina per il ginocchio T/R - Cuscinetto inferiore, 0,5" OPPURE	5561409-8	3003885	
Bobina per il ginocchio T/R - Cuscinetto inferiore, 0,75"	5561409-16	3004779	

Impostazione della bobina e del fantoccio

1. Registrare il numero di serie della/e bobina/e utilizzata/e, oltre alla versione del software (testrecord o getver).
2. Togliere tutte le altre bobine superficiali (se presenti) dal tavolo radiologico.


3. Trasportare la bobina per il ginocchio verso il tavolo radiologico. Assicurarsi di prenderla con entrambe le mani dall'impugnatura posta sul telaio.




4. Mettere la bobina sul tavolo radiologico. Si osservi che la freccia che indica la direzione della camera cilindrica illustrata sotto deve puntare **verso** la camera cilindrica.




5. Collegare il connettore della bobina alla porta di trasmissione appropriata del sistema (vedere il manuale dell'utente per la posizione della porta di TR). Ruotare l'estremità del connettore della porta P in posizione BLOCCATA; vedere l'immagine a destra.

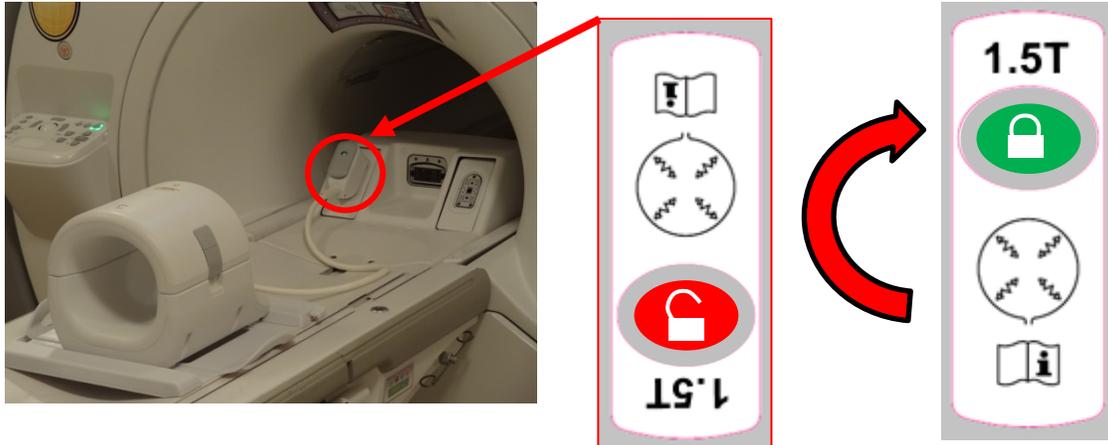


6. Assicurarsi che la posizione sinistra-destra della bobina si trovi al centro del telaio. Se è necessaria una regolazione, ruotare la manopola del telaio della bobina per sbloccarla e farla scorrere nella posizione desiderata.

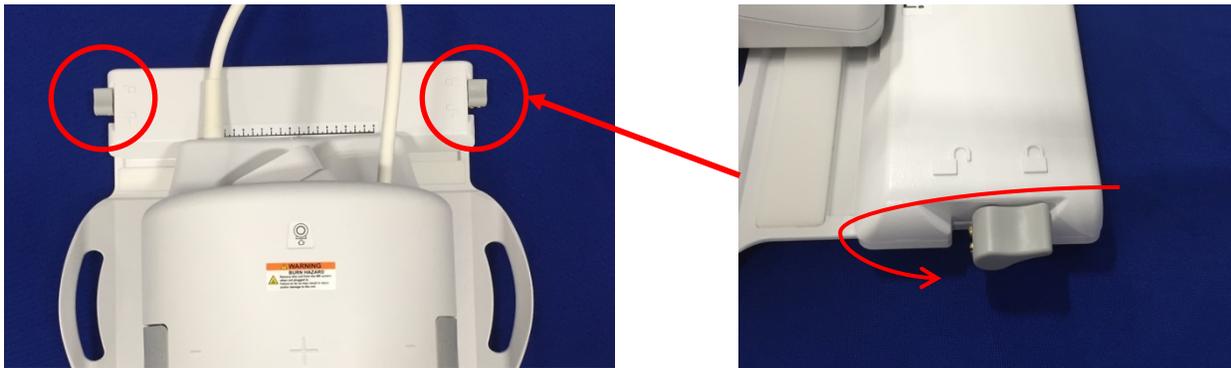

- Una volta che la bobina ha raggiunto la posizione desiderata, ruotare nuovamente la manopola in posizione di blocco per fissarla in posizione.

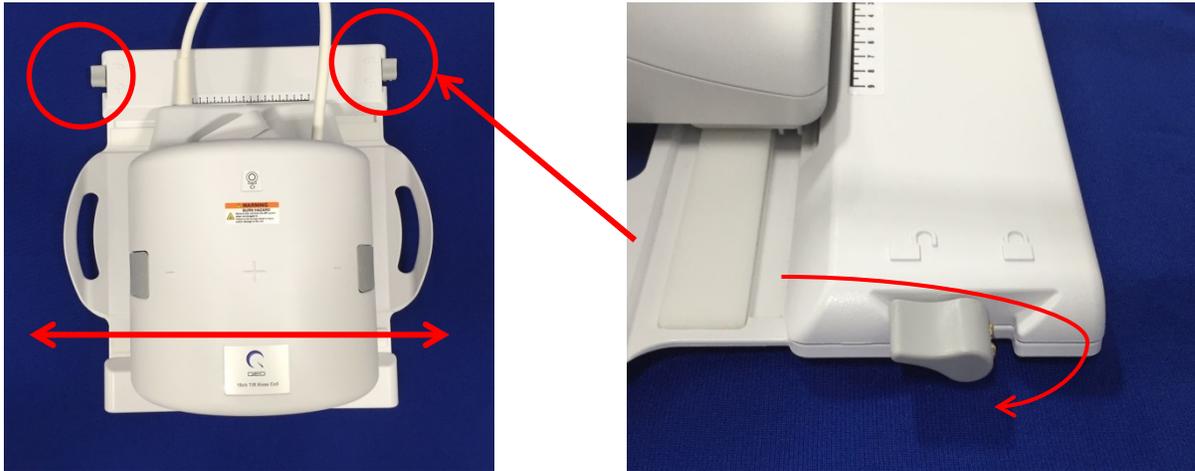

- Separare la bobina anteriore tirando entrambe le chiusure a scatto simultaneamente fino a staccare completamente le due metà.

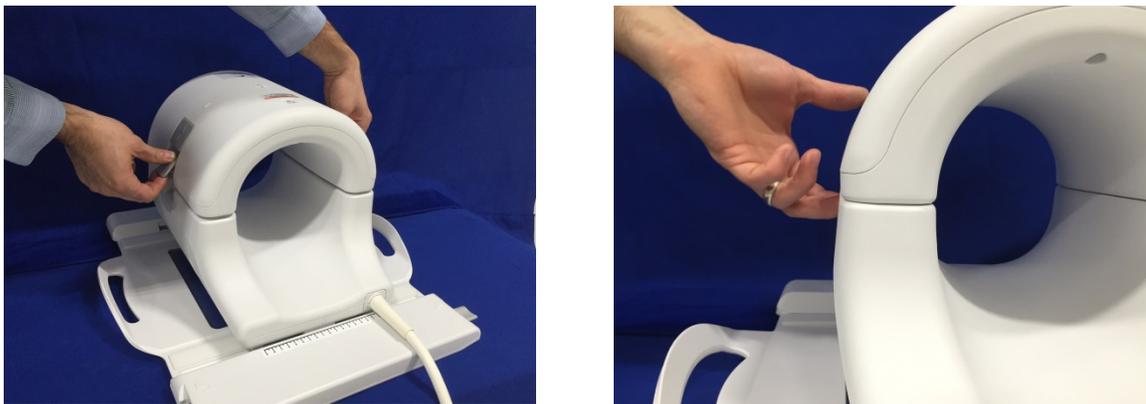

9. Mettere l'elemento Bobina per il ginocchio T/R - Cuscinetto inferiore, 0,25" (5561409-9) o Bobina per il ginocchio T/R - Cuscinetto inferiore, 0,75" (5561409-16) e il Fantoccio cilindrico unificato grande (5342679) sulla bobina come illustrato sotto.





10. Riattaccare la metà anteriore della bobina. Assicurarsi che le due metà siano perfettamente chiuse e che le chiusure a scatto siano bloccate.





Attenzione: non mettere le dita sotto le chiusure a scatto. Afferrare solo le parti accessibili come illustrato nella figura precedente.

11. Allineare la bobina con i segni illustrati sotto e sposterla nella camera cilindrica.

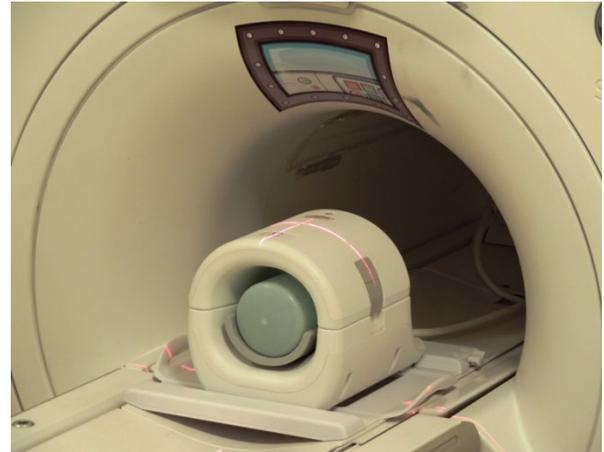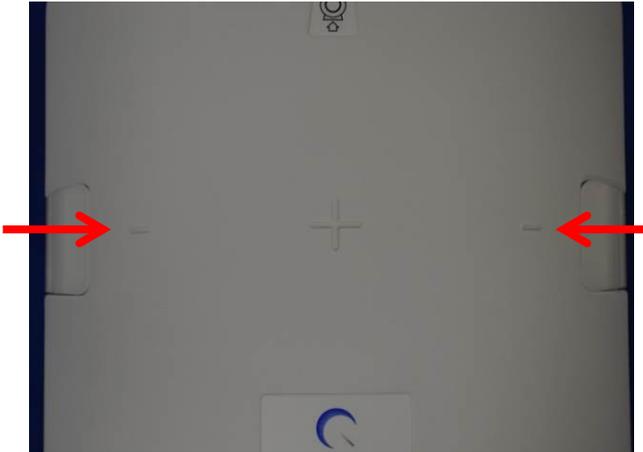

Strumento per il controllo di qualità delle bobine

Tutti i test relativi alla bobina a RF devono essere effettuati su un sistema ben calibrato. Il test EPIWP (White Pixel from install in spec) deve essere superato.

ID test	Descrizione del parametro	Risultato atteso
1	EPIWP in spec	PASS (Superato)

Per avviare il controllo di qualità delle bobine:

1. Da Common Service Desktop (CSD) (Desktop assistenza comune), andare a Service Browser (Browser assistenza) e selezionare [Image Quality] (Qualità immagine) "Multi-Coil QA Tool" (Strumento per il controllo qualità delle bobine) e quindi "Click here to start this tool" (Fare clic qui per avviare lo strumento) come illustrato nella Figura 1.

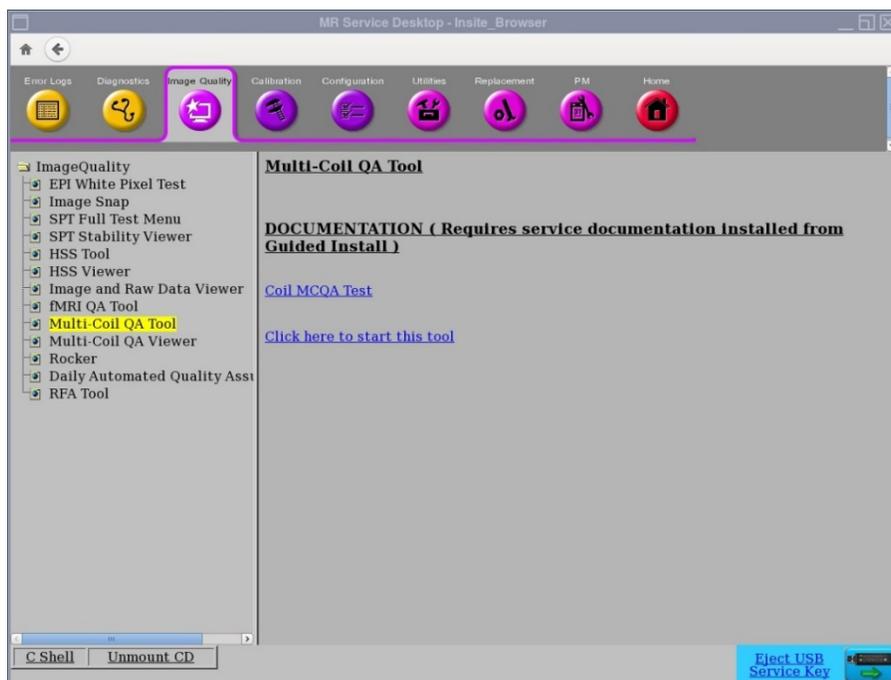


Figura 1

Nota: se compare l'avvertenza "No valid MCR-V (or MCR2/3)" (Nessun MCR-V (o MCR2/3) valido) selezionare [Yes] (Sì) e procedere con il test. La diagnostica MCR-V deve essere effettuata prima di consegnare il sistema al cliente.

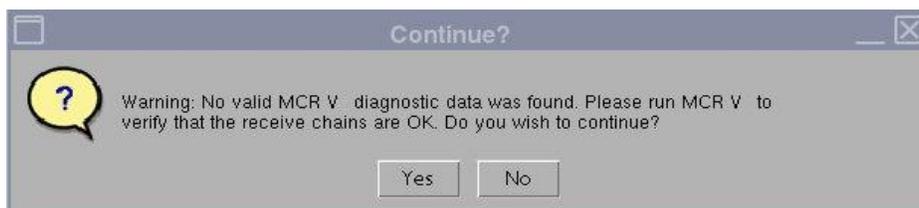


Figura 2

Il campo della bobina corrente verrà automaticamente compilato (Figura 3) in base all'ID della bobina collegata al LPCA. Inserire il numero di serie della bobina testata nel campo Coil Serial # (Numero di serie della bobina).

2. Fare clic su **[Start]** (Avvia) per iniziare il test automatico, come illustrato nella Figura 3. A seconda del numero di posizioni del test (complessità della bobina), il test può durare da 3 a 5 minuti.

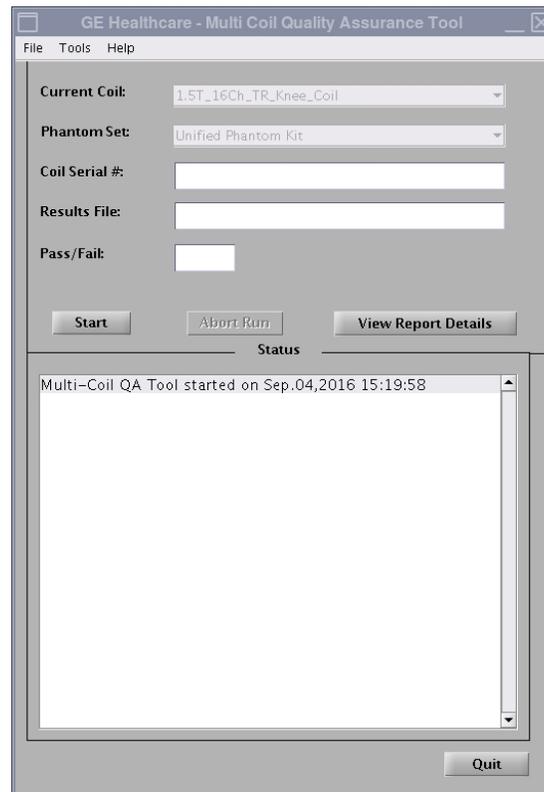


Figura 3

3. Dopo l'avvio, comparirà la nota "Phantom placement and coil landmarking are critical for repeatable results" (Il posizionamento del fantoccio e la definizione della posizione della bobina sono fondamentali per ottenere risultati ripetibili). Se i punti di riferimento sono stati impostati correttamente e non vi sono bolle d'aria nel fantoccio, fare clic su **[Yes]** (Sì) per continuare (Figura 4).

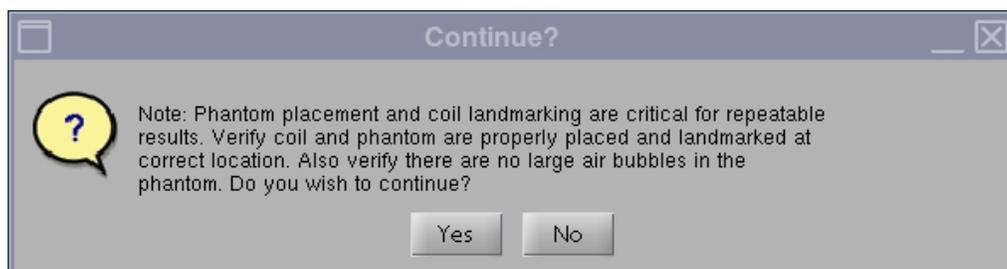


Figura 4

Nota: la finestra di stato dell'interfaccia grafica dello strumento per il controllo qualità delle bobine si aggiornerà continuamente fornendo informazioni su cosa sta facendo lo strumento in qualsiasi momento. Comparirà una barra di avanzamento (Figura 5), che mostra la durata totale approssimativa del test, il tempo trascorso e la percentuale di completamento.

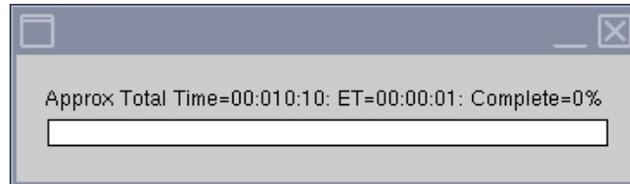


Figura 5

Quando il test è completato, i risultati vengono visualizzati sullo schermo (Figura 6). Lo stato PASS/FAIL (SUPERATO/NON SUPERATO) indica PASS (SUPERATO) se tutti gli elementi della bobina stanno funzionando correttamente. L'interfaccia grafica dello strumento per il controllo qualità delle bobine mostra "Fail" (Non superato) per uno dei seguenti possibili motivi, ma non solo:

- Elemento della bobina sbagliato
- Fantoccio scorretto usato per il test
- Posizionamento scorretto del fantoccio

Maggiori informazioni sul test di controllo qualità delle bobine si possono trovare nel DVD dei metodi di assistenza per RM o sul sito web sotto: Troubleshooting -> System -> Multi-Coil Quality Assurance Tool (Risoluzione dei problemi -> Sistema -> Strumento per il controllo qualità delle bobine)

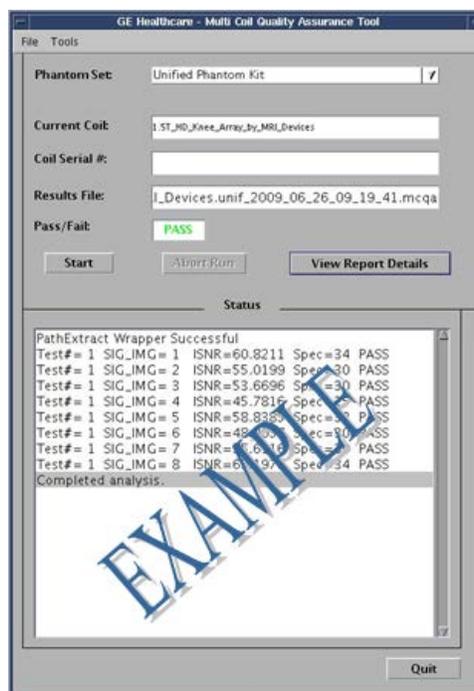


Figura 6

4. Fare clic sul pulsante **[Quit]** (Esci) per uscire dallo strumento per il controllo qualità delle bobine.

Uso del visualizzatore del controllo qualità delle bobine

Nel caso in cui i risultati debbano essere visualizzati in una fase successiva, seguire questi passaggi:

1. Nella finestra dello strumento per il controllo qualità delle bobine, selezionare File -> Open -> Results File (File -> Apri -> File dei risultati), selezionare il file dei risultati della bobina desiderata, quindi selezionare [View Report Details] (Visualizza dettagli rapporto) per esaminare i risultati.

Nota: il visualizzatore dei risultati si aprirà come illustrato nella Figura 7. Il nome del file dei risultati e i risultati Pass/Fail (Superato/Non superato) mostrati nell'interfaccia grafica dello strumento saranno elencati anche nella parte superiore del visualizzatore.

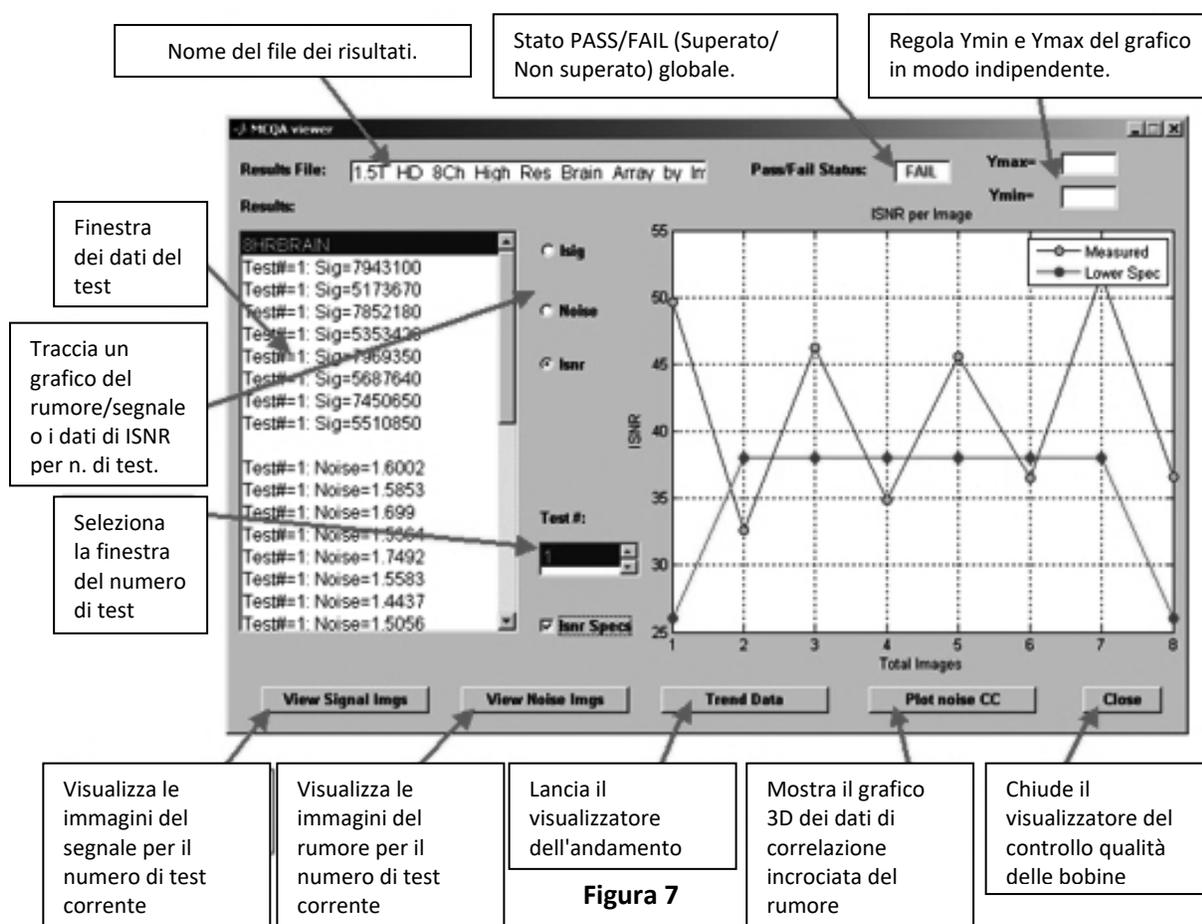


Figura 7


2. Per visualizzare i risultati, selezionare l'opzione ISNR e la casella di spunta ISNR Specs nella parte centrale del visualizzatore dei risultati.

ID test	Descrizione del parametro	Risultato atteso
1	EPIWP in spec	PASS (Superato)

Capitolo 5 – Impostazione e uso della bobina

Posizionamento della bobina per il ginocchio 16ch T/R sul tavolo radiologico


1. Togliere tutte le altre bobine superficiali (se presenti) dal tavolo radiologico.
2. Trasportare la bobina per il ginocchio verso il tavolo radiologico. Assicurarsi di prenderla con entrambe le mani dall'impugnatura posta sul telaio.

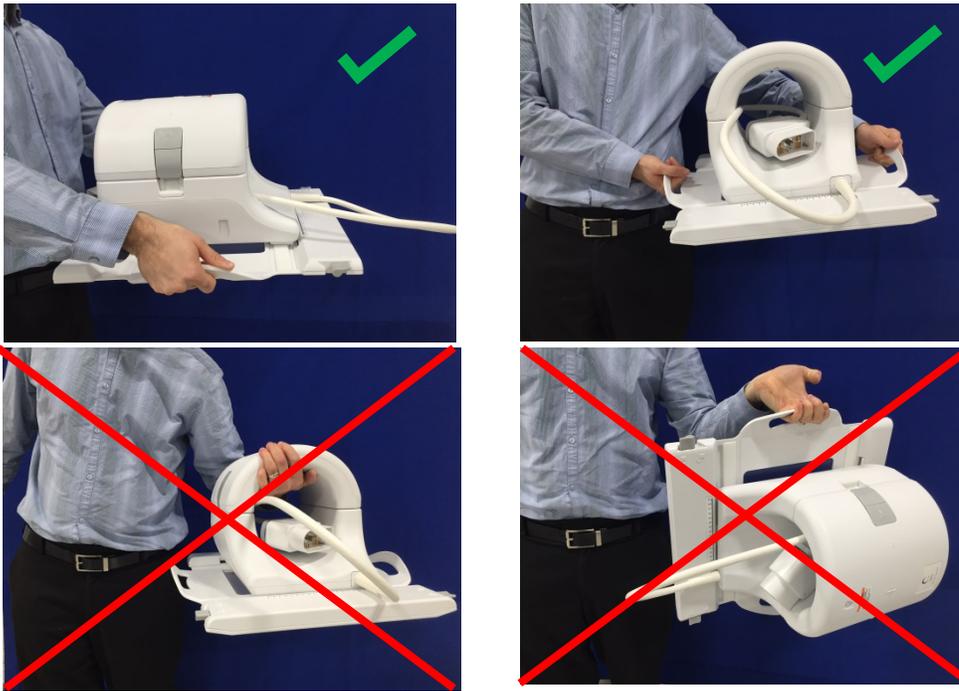


3. Mettere la bobina sul tavolo radiologico. Si osservi che la freccia che indica la direzione della camera cilindrica illustrata sotto deve puntare **verso** la camera cilindrica.




- Collegare il connettore della bobina alla porta di trasmissione appropriata del sistema (vedere il manuale dell'utente per la posizione della porta di TR). Ruotare l'estremità del connettore della porta P in posizione BLOCCATA; vedere l'immagine a destra.

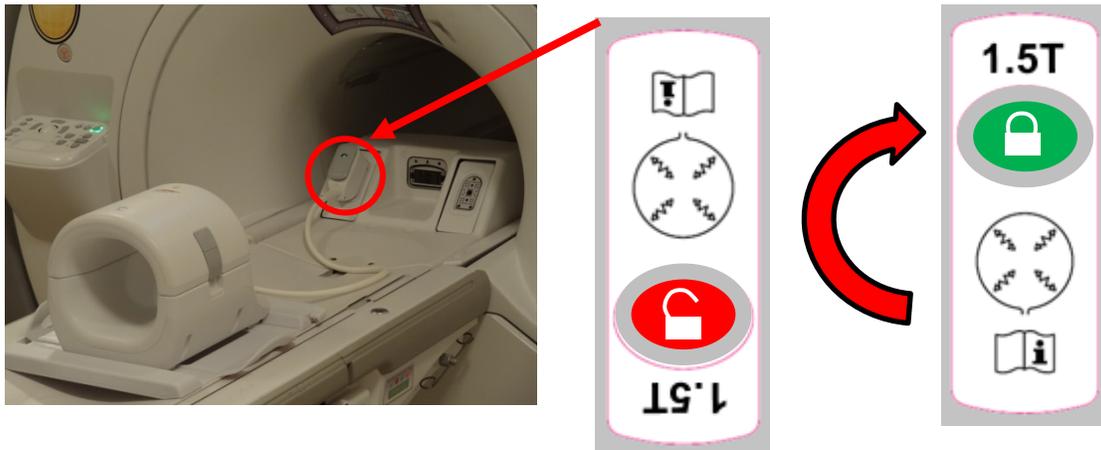


- Assicurarsi che la posizione sinistra-destra della bobina si trovi al centro del telaio. Se è necessaria una regolazione, ruotare la manopola del telaio della bobina per sbloccarla e farla scorrere nella posizione desiderata.

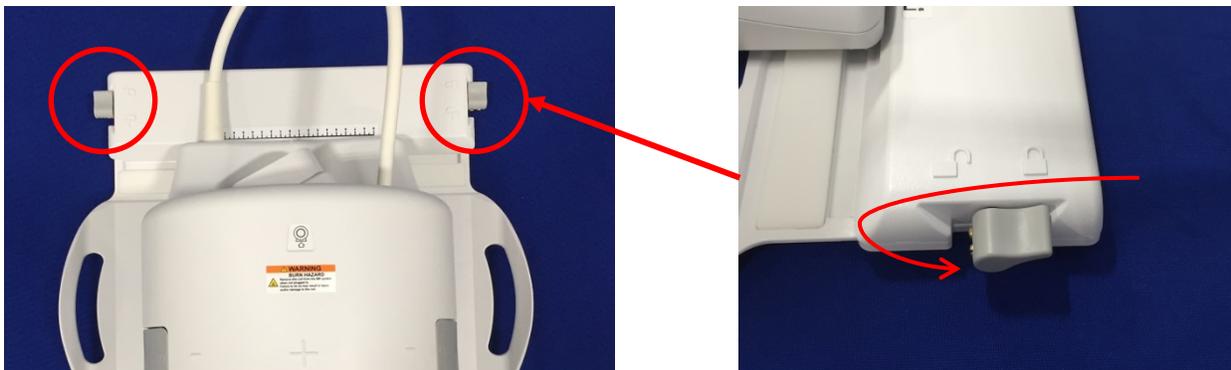

- Una volta che la bobina ha raggiunto la posizione desiderata, ruotare nuovamente la manopola in posizione di blocco per fissarla in posizione.

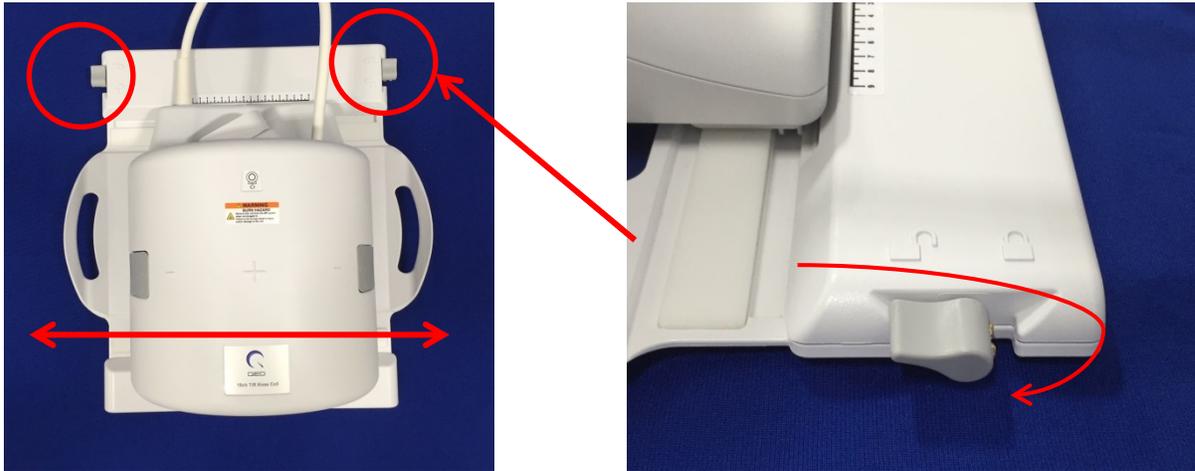


- Separare la bobina anteriore tirando entrambe le chiusure a scatto simultaneamente fino a staccare completamente le due metà.

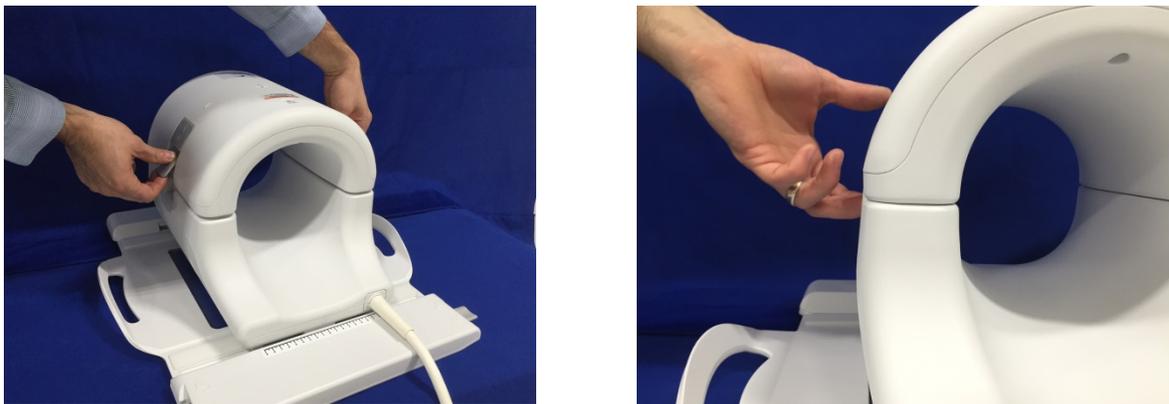

Configurazione dei cuscinetti


Con la bobina per il ginocchio 16ch T/R sono forniti vari cuscinetti per ridurre gli artefatti da movimento e migliorare il comfort del paziente. Inoltre, alcuni cuscinetti forniscono un isolamento tra il corpo del paziente e il cavo per impedire possibili rischi dovuti al contatto con il cavo e/o ustioni elettriche.

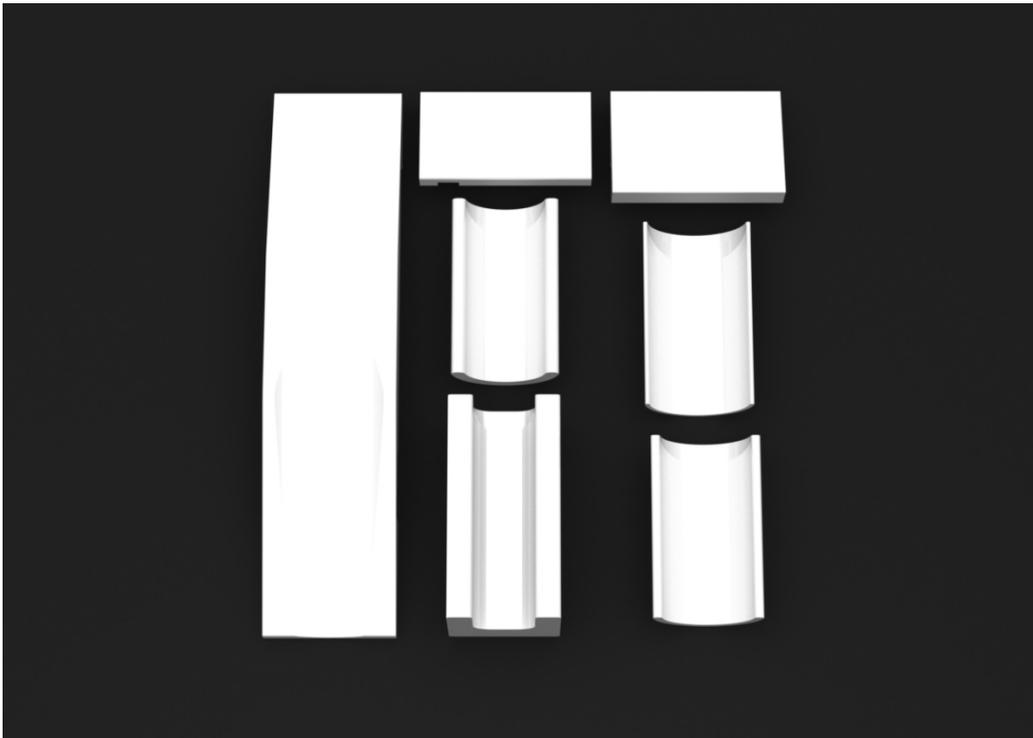

Posizionamento del paziente

La bobina per il ginocchio 16ch T/R è progettata per fornire immagini del ginocchio sinistro o destro con il paziente sdraiato sulla schiena e i piedi che entrano per primi nel magnete.

1. Inserire la bobina e i cuscinetti prima di posizionare il paziente. La bobina per il ginocchio 16ch T/R è dotata di svariati cuscinetti per migliorare il comfort del paziente. Sotto è illustrato un esempio della disposizione raccomandata:

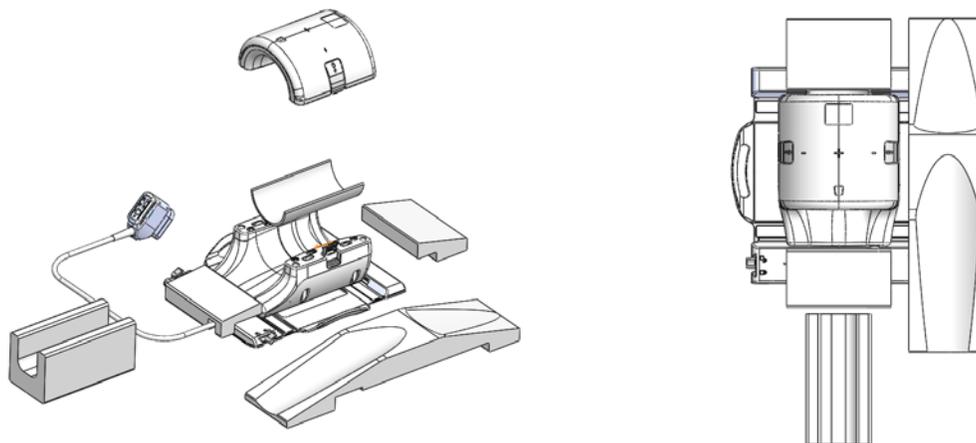

2. Posizionare il ginocchio del paziente nella metà posteriore della bobina. Per immobilizzare il ginocchio del paziente e migliorare il suo comfort, usare i cuscinetti appropriati.



Blocco della bobina


3. Chiudere la bobina assicurandosi di non pizzicare il paziente, il camice o la biancheria da letto tra le due metà della bobina. In caso contrario, la qualità delle immagini sarebbe ridotta e la bobina o il paziente potrebbero subire danni.

Le due metà della bobina sono progettate in modo che la bobina possa essere chiusa solo nella direzione corretta.



4. Una volta che la metà anteriore è completamente chiusa, spingere le chiusure a scatto verso il basso su entrambi i lati contro la superficie della bobina per innestare completamente le chiusure meccaniche. Nel caso in cui le chiusure non siano perfettamente innestate, la bobina potrebbe disinnestarsi durante la scansione e causare la perdita totale del collegamento o un



collegamento intermittente tra le due metà della bobina, con conseguente scarsa qualità delle immagini o danni alla bobina.

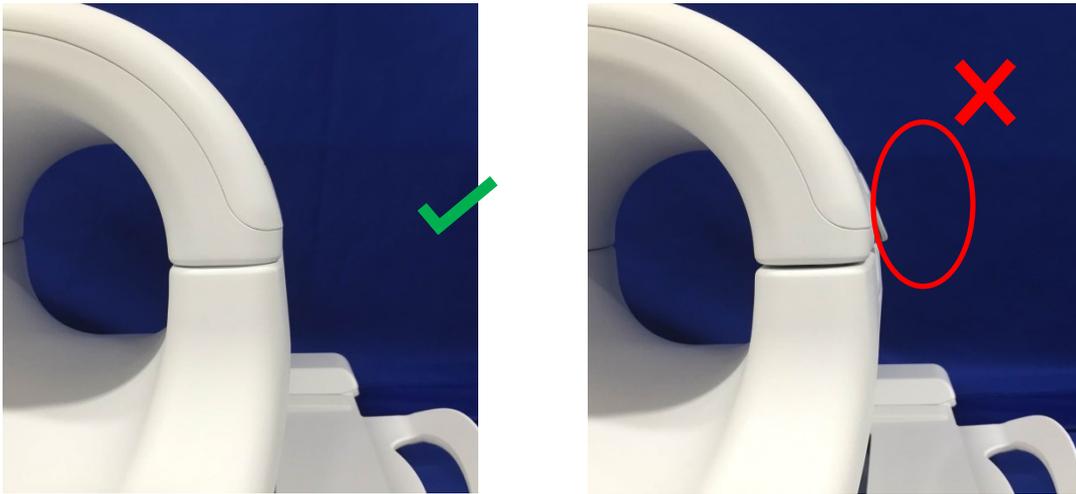

Attenzione: non mettere le dita sotto le chiusure a scatto. Afferrare solo le parti accessibili come illustrato nella figura precedente.

Definizione della posizione

5. Fare avanzare il paziente nel magnete e definire la posizione della bobina usando i punti di riferimento posti sulla parte superiore della bobina per il ginocchio 16ch T/R. Spostare la bobina nella camera cilindrica e iniziare l'esame.

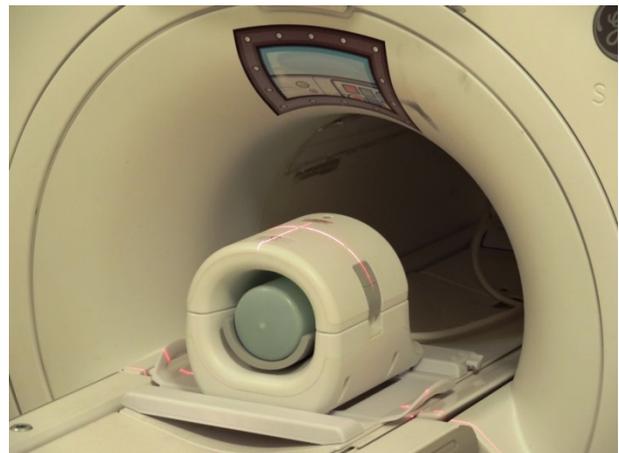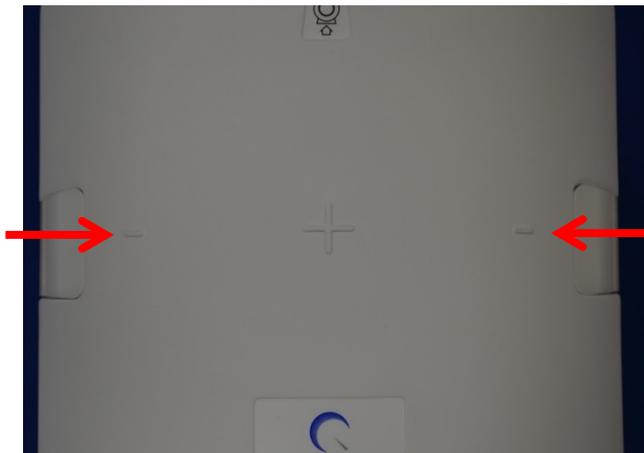

Capitolo 6 – Pulizia, manutenzione, assistenza e smaltimento

Pulizia della bobina a RF

	Attenzione: non versare la soluzione detergente direttamente sulla bobina o sui suoi accessori.
	Attenzione: non risterilizzare la bobina o i suoi accessori.
	Attenzione: non applicare soluzioni detergenti ai contatti elettrici.

La bobina a RF e i cuscinetti per il comfort del paziente devono essere puliti dopo ogni utilizzo seguendo questa procedura:

1. Scollegare la bobina a RF dallo scanner per RM prima di pulirla.
2. Eliminare eventuale sporcizia dalla superficie della bobina con un panno asciutto. Se la sporcizia è difficile da rimuovere, pulirla seguendo le procedure descritte sotto.
3. Strofinare con un panno imbevuto di una soluzione composta dal 10% di candeggina, 70-99% isopropanolo o 70% di etanolo.
4. Smaltire tutti i materiali usati per pulire la bobina e i cuscinetti in conformità con i regolamenti statali e locali.
5. I detergenti comunemente disponibili possono essere utilizzati anche sulla superficie delle bobine. Fare riferimento al manuale del produttore del detergente per le istruzioni e seguire le comuni procedure ospedaliere.

Procedura di pulizia in dettaglio

Passaggi di pre-pulizia:

1. Bagnare tutte le superfici con CaviCide (usando l'applicatore spray o salviette per alcune superfici come quelle vicine a contatti elettrici; non applicare soluzioni detergenti ai contatti elettrici). Assicurarsi che tutte le superfici siano visibilmente bagnate e lo restino per almeno 30 secondi.
2. Usare una spazzola a peli di nylon morbidi e/o altre salviette detergenti per ammorbidire frammenti o microrganismi induriti o difficili da rimuovere. Applicare altro detergente (usando l'applicatore spray o salviette per alcune superfici come quelle vicine ai contatti elettrici) alle aree soggette a precedente spazzolamento o pulizia. Assicurarsi che le zone precedentemente spazzolate o pulite restino visibilmente bagnate di detergente per almeno 30 secondi.
3. Pulire le superfici con asciugamani di carta puliti e rimuovere i frammenti.

4. Gettare le spazzole usate, le salviette di detergente usate e gli asciugamani di carta usati.
5. Ripetere i passaggi da 1 a 4.
6. Se sulle superfici restano frammenti, ripetere i passaggi di pre-pulizia.

Passaggi di pulizia:

1. Applicare CaviCide (usando l'applicatore spray o salviette per alcune superfici come quelle vicine ai contatti elettrici) direttamente sulle superfici pre-pulite e assicurarsi che tutte le superfici siano bagnate e lo restino per almeno due (2) minuti. Non applicare soluzioni detergenti ai contatti elettrici.
2. Pulire con asciugamani di carta puliti per rimuovere il detergente residuo.
3. Gettare le salviette di detergente usate e gli asciugamani di carta usati.

Lasciare asciugare la bobina e i suoi accessori prima dell'uso.

Manutenzione

Non è necessaria alcuna manutenzione regolare programmata della bobina a RF.

Assistenza

Contattare il proprio rappresentante GE per domande relative all'assistenza alla bobina a RF.

Smaltimento

Seguire le normative locali per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche. Non smaltire la bobina a radiofrequenza nei cassonetti dell'indifferenziata. Contattare il proprio rappresentante GE per domande relative alla restituzione o allo smaltimento della bobina a RF.

QUESTA PAGINA È LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA



Produttore:

Quality Electrodynamics, LLC.
6655 Beta Drive, Suite 100
Mayfield Village, OH 44143
U.S.A.
www.qualityelectrodynamics.com

Distributore:

GE Medical Systems, LLC

Recapito dell'importatore in Turchia:

GE Medical Systems Turkey Ltd.
Sti. Esentepe Mah. Harman Sok. No: 8
34394 Sisli – Istanbul, Turchia