




Kullanım Kılavuzu

18ch T/R Diz Koili

GE 3.0T MRI Sistemlerine uygundur

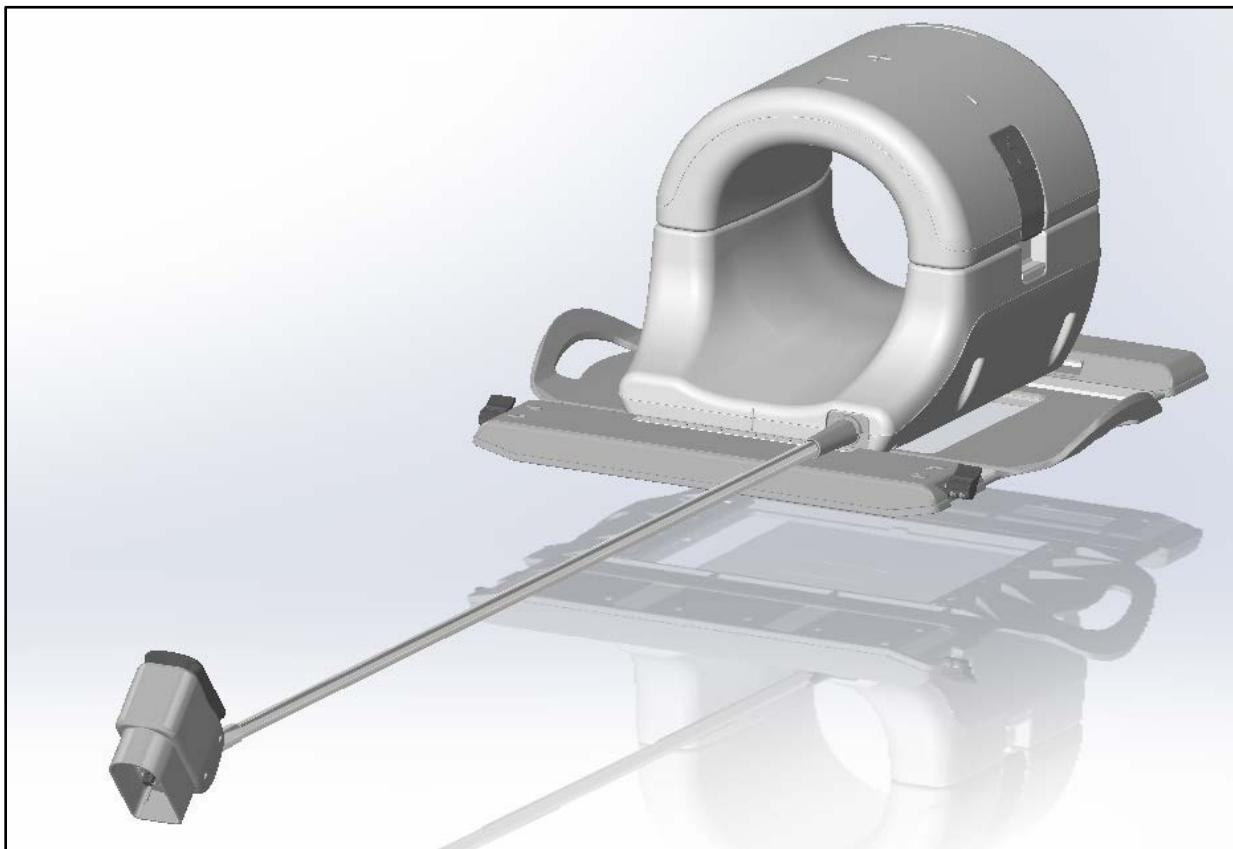

[REF] Model Numarası:

GE	QED
5561409-2	Q7000074

Garanti ve Sorumluluk

Teslimatın ardından ürünün bakım ve yönetim sorumluluğu, ürünü satın alan müsteriye aittir. Garanti, garanti dönemi de dahil olmak üzere aşağıda yer alan hususları kapsamaz:

- Yanlış kullanım veya istismar kaynaklı hasar ya da kayıp.
- Yangın, deprem, sel, yıldırım vs. gibi Doğal Afetlerden kaynaklanan hasar veya kayıp.
- Yetersiz güç beslemesi ve hatalı kurulum gibi bu ekipmanın belirli koşullarına uymamaktan ya da kabul edilemez çevresel koşullardan kaynaklanan hasar veya kayıp.
- Üründe yapılan değişiklik veya modifikasyonlardan kaynaklanan hasar.

QED hiçbir koşul altında aşağıdaki nedenlerden dolayı sorumlu tutulmayacaktır:

- QED tarafından açıkça yetkilendirilmemiş personelin gerçekleştirdiği yer değiştirme, modifikasyon veya onarım işlemlerine bağlı hasar, kayıp veya sorunlar.
- Bu kullanım kılavuzunda yer alan önlemler ve işletim talimatlarının ihmali veya göz ardı edilmesinden kaynaklanan hasar veya kayıp.

Taşıma ve Saklama Koşulları

DİKKAT: BU EKİPMAN AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLAR ALTINDA TAŞINACAK VE SAKLANACAKTIR:

1. -40 °C ila +70 °C aralığında ortam sıcaklığı
2. %10 ila %100 aralığında nispi nem
3. 50 kPa ila 106 kPa aralığında atmosferik basınç



Avrupa'daki Yetkili Temsilci:



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Hollanda

Amerika Birleşik Devletleri Federal Yasası

Dikkat: Federal yasa, bu cihazın satışını, dağıtımını ve kullanımını ancak doktor tarafından veya doktorun siparişi üzerine gerçekleştirilecek şekilde sınırlırmaktadır. Federal yasa, cihazın Endikasyon Beyanında yer almayan endikasyonlar için kullanımını, ancak araştırma amaçlı kullanım olacak şekilde sınırlırmaktadır.

Düzenlenme Tarihi: 2020-06

Giriş

Bu kılavuz 18ch T/R Diz Koilinin güvenlik önlemleri, kullanımı ve bakımına ilişkin detaylı bilgiler içermektedir. Ürünün güvenli ve doğru bir şekilde kullanılabilmesi için, ürünü çalıştırmadan önce bu kılavuzu ve MRI sistemi kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu kılavuz QED tarafından tedarik edilmeyen ekipmanlara ilişkin talimat veya güvenlik bilgisi içermemektedir. QED'ye ait olmayan ekipmanlara dair bilgi almak için lütfen orijinal ekipman üreticisine danışın.

Uygunluk

18ch T/R Diz Koili, GE 3.0T MRI Sistemlerine uygundur.

Kullanıcı Profili

Operatör – Radyoloji teknikeri, laboratuvar uzmanları, doktorlar (ancak ilgili ülkenin yürürlükteki tüm yasalarına uygunluk sağlanmalıdır).

Kullanıcı eğitimi – Bu koili kullanmak için özel bir eğitime gerek yoktur (ancak, MRI sistemlerinin doğru kullanımlarına ilişkin olarak operatörlere talimat sunmak amacıyla GE kapsamlı bir MRI sistemleri eğitim kursu sağlamaktadır).

Hasta Bilgileri

Yaş, sağlık, durum – Özel bir kısıtlama bulunmamaktadır.


Ağırlık – 250 kg veya altı (MRI sistemi kullanım kılavuzuna bakın ve sistem için izin verilen maksimum hasta ağırlığı bu koil için belirlenen ağırlıktan düşükse sistemin maksimum ağırlığına öncelik verilmelidir).

İçindekiler

Giriş	3
Uygunluk	3
Kullanıcı Profili.....	3
Hasta Bilgileri	3
İçindekiler.....	4
Bölüm 1 – 18ch T/R Diz Koili Bileşenleri	5
Bölüm 2 – Güvenlik	6
Semboller	6
Endikasyonlar	8
Kontraendikasyonlar	8
Önlemler	8
Dikkat Edilmesi Gerekenler – RF Koili	9
Acil Durum Prosedürleri.....	10
Bölüm 3 – TR Port Konumu.....	11
TR Port Konumu	11
Bölüm 4 – Kalite Güvencesi.....	11
Tarayıcı Verifikasiyonu	11
Sinyal-Gürültü (SNR) Testi.....	11
Çoklu Koil Kalite Güvence (MCQA) Aracı.....	16
MCQA Görüntüleyicinin Kullanımı	20
Bölüm 5 – Koil Kurulumu ve Kullanımı.....	21
18ch T/R Diz Koilinin Sistem Masasına Konumlandırılması	21
Ped Konfigürasyonu	23
<i>Hastayı Konumlandırma</i>	24
<i>Koili Kilitleme</i>	25
<i>Belirleme</i>	26
Bölüm 6 – Temizlik, Bakım, Servis ve İmha	27
RF Koilini Temizleme	27
Bakım.....	28
Servis	28
İmha	28

Bölüm 1 – 18ch T/R Diz Koili Bileşenleri

18ch T/R Diz Koili aşağıda belirtilen parçalarla birlikte temin edilmektedir. Ürünü teslim aldığınızda, lütfen tüm parçaların paket içerisinde bulunduğuundan emin olun.

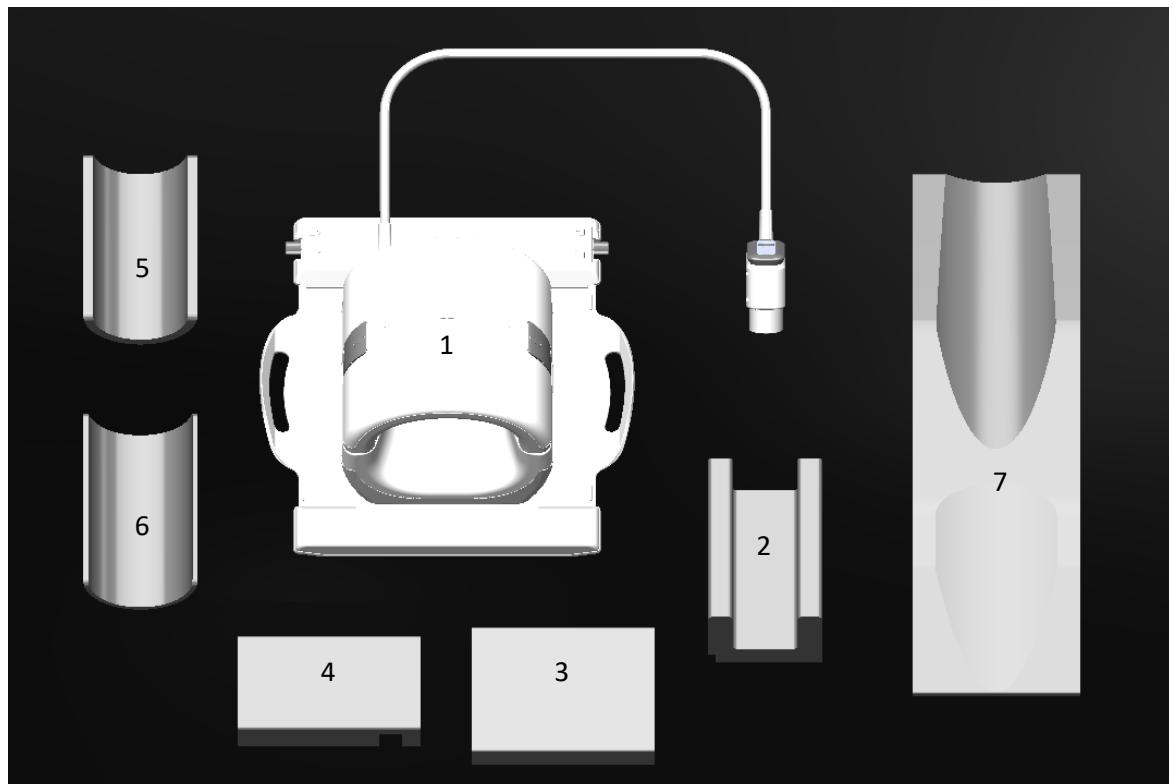

Parça No.	Açıklama	Miktar	GE Parça No.	QED Parça No.
1	18ch T/R Diz Koili	1	5561409-2	Q7000074
2	T/R Diz Koili - Ayak Pedi	1	5561409-7	3003887
3	T/R Diz Koili - Uyluk Rampa Pedi	1	5561409-10	3003863
4	T/R Diz Koili - Baldır Pedi	1	5561409-11	3003896
5	T/R Diz Koili - Alt Ped, 0,5"	1	5561409-8	3003885
6	T/R Diz Koili - Alt Ped, 0,25"	1	5561409-9	3003884
7	T/R Diz Koili, Ped, Görüntülenmeyen Diz	1	5561409-6	3003888

Toplam ürün ağırlığı: 7,5 kg (16,5 lb)

Bölüm 2 – Güvenlik

Bu bölümde, bu kolin kullanımı sırasında göz önünde bulundurulması gereken genel önlemler ve güvenlik bilgileri açıklanmaktadır.

MRI sistemini kullanırken, MRI sistemi kullanım kılavuzunda açıklanan önlemlere de bakın.

Semboller

Sembol	Numara	Standart	Başlık, Anlam
	0434A	ISO 7000 IEC 60417	Dikkat; cihaz çalıştırılırken ve/veya açıklanan durumda, istenmeyen sonuçların önlenmesi için operatörün farkındalığı veya operatör işlemi gerekiyorsa dikkat edilmesi gereklidir
	1641	ISO 7000 IEC 60417	Kullanım kılavuzu; Cihazı çalıştırmadan önce çalışma talimatlarına başvurun
	5172	ISO 7000 IEC 60417	Sınıf II ekipman
	5333	ISO 7000 IEC 60417	BF Tipi uygulanan parça
	3082	ISO 7000 IEC 60417	Üretici
	2497	ISO 7000 IEC 60417	Üretim Tarihi
	6192	ISO 7000 IEC 60417	RF koili, Aktarma ve Alma
	5.1.2	ISO 15223-1	AB'deki Yetkili Temsilci
	2493	ISO 7000 IEC 60417	Katalog Numarası
	2498	ISO 7000 IEC 60417	Seri Numara
	Yok	Yok	ETL Listesindedir (Kanada ve ABD)
	0632	ISO 7000 IEC 60417	Sıcaklık sınırı
	2620	ISO 7000 IEC 60417	Nem sınırlaması
	2621	ISO 7000 IEC 60417	Atmosferik basınç sınırlaması
	W017	ISO 24409-2 ISO 8528-13	Uyarı; Sıcak yüzey

Sembol	Numara	Standart	Başlık, Anlam
	Yok	EN50419 EU2012/18/EU	<p>Bu sembolün kullanılması, bu ürünün evsel bir atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtir.</p> <p>Bu ürünün düzgün atıldığını temin ederek, aksi durumda ürün atığının hatalı işlenmesi ile ortaya çıkabilecek olan çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız.</p> <p>Bu ürünün iadesi ve geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen ürünü satın aldığınız tedarikçiye danışın.</p>

Endikasyonlar

18ch T/R Diz Koili, eğitimli bir hekim tarafından yorumlanabilecek tanışal diz görüntüleri üretmek için GE 3.0T MR sistemleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kontraendikasyonlar



Yok.

Önlemler

-  Nöbet olasılığı yüksek veya klostrofobisi olan hastalar
-  Bilinci yerinde olmayan, ağır biçimde sakinleştirilmiş veya karmaşık ruh halinde olan hastalar
-  Güvenilir düzeyde iletişim kurma becerisi olmayan hastalar (örn. bebekler veya küçük çocuklar)
-  Vücudunun herhangi bir kısmında duyu kaybı yaşayan hastalar
-  Vücut sıcaklığını düzenlemekte zorluk yaşayan veya vücut sıcaklığındaki yükselmelere karşı çok hassas olan hastalar (örn. ateşi, kalp yetmezliği veya terleme bozukluğu olan hastalar)

Dikkat Edilmesi Gerekenler – RF Koili

- !** Bağlantısı kesilmiş cihazları (RF koilleri, kablolar vs.) tarama sırasında gantriye yerleştirmeyin.
- !** RF koili bağlantı portuna yalnızca belirtilen RF koillerini takın.
- !** Özellikle dış kaplaması hasar görmüş veya metal parçaları açıkta bulunan hasarlı bir RF koili kullanmayın.
- !** Koili değiştirmeye veya modifiye etmeye teşebbüs etmeyin.
- !** Koil kablolarını katlamayın veya sarmayın.
- !** Hastanın koil kabloları ile doğrudan temas etmediğinden emin olun.
- !** Hastanın vücutunun hiçbir kısmının kıvrılmadığından emin olun. Hastanın el ve ayaklarının koile, MRI sistemine, hasta masasına veya vücutun kıvrılabilen herhangi bir kısmına temas etmesini engellemek için ped kullanın.

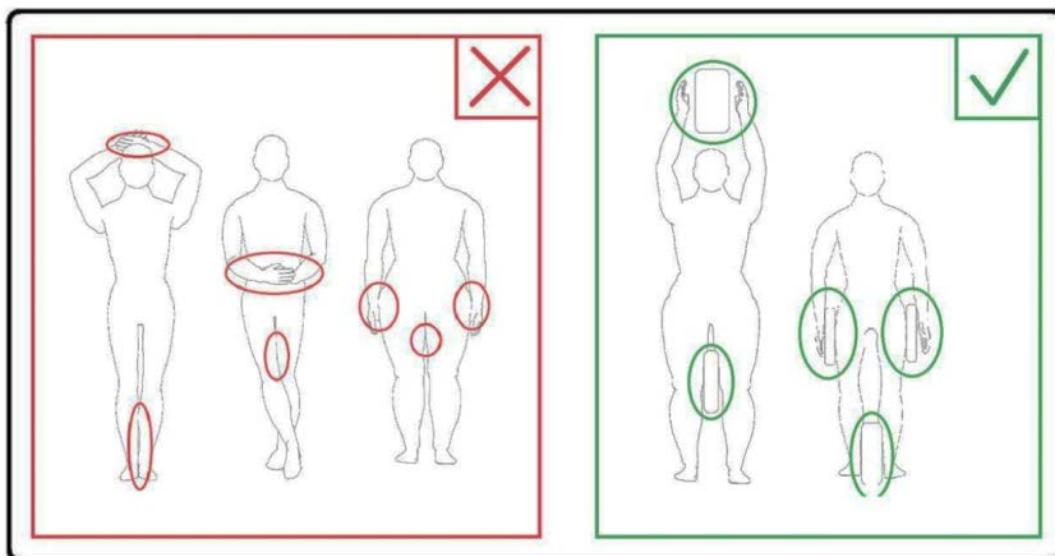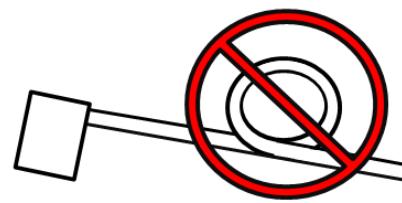

- !** Hasta veya RF koilinin MRI sisteminin herhangi bir kısmına temas etmemesini sağlayın. Gerekçi takdirde hasta ve deliğin arasını açmak için pedler kullanın.
- !** Hastanın ısınma, karıncalanma, batma veya benzer bir durum hissetmesi halinde tarama işlemini derhal sonlandırın. Taramaya devam etmeden önce bir hekimle iletişime geçin.
- !** Koilin su veya ilaç gibi sıvılarla temasını engelleyin.

-  Koil hasarlı ise koili kullanmayı derhal bırakın ve GE temsilcinizle iletişime geçin.
-  Koille birlikte, yalnızca bu kılavuzda belirtilen aksesuarları kullanın.

Acil Durum Prosedürleri

Tarama işlemi sırasında bir acil durum meydana gelirse, taramayı derhal durdurun, hastayı odadan çıkarın ve gerekirse tıbbi yardım alın.

Ciddi bir olay meydana gelirse, imalatçıya ve kullanıcı tesisinin yer aldığı Üye Devletin Yetkili Otoritesine bildirilmelidir.

Bölüm 3 – TR Port Konumu

TR Port Konumu

18ch T/R Diz Koili, bir Alma-Verme koilidir. Koili düzgün bir biçimde kullanabilmek için sistem arayüz konektörünün doğru porta bağlandığından emin olun. Hem aktarmayı hem de almayı destekleyen portu tanımlamak için sistem kullanıcı kılavuzuna danışın.

Bölüm 4 – Kalite Güvencesi

Tarayıcı Verifikasiyonu

Sistem düzeyi Sinyal-Gürültü (SNR) Testini gerçekleştirin. Bkz. Servis Yöntemleri CD'si; Sistem Düzeyi Prosedürler; İşlev Kontrolleri; Sinyal-Gürültü (SNR) Testi.

Sinyal-Gürültü (SNR) Testi

Gereken Araçlar/Parçalar

Açıklama	GE Parça No.	QED Parça No.	Miktar
Büyük Silindirik Birleşik Fantom, SiOil	5342679-2	Yok	1
T/R Diz Koili - Alt Ped, 0,5"	5561409-8	3003885	1

Koil ve Fantom Kurulumu

1. Yazılım kurulum sürümünün (testrecord veya getver) yanı sıra kullanılan koil/koillerin seri numarasını kaydedin.
2. Diğer yüzey koillerini (varsı) masadan çıkarın.


3. Diz koilini hasta masasına taşıyın. Koili çerçeveye kısmındaki tutamaktan tutarak her iki elinizle birlikte taşıdığınızdan emin olun.




4. Koili hasta masasına yerleştirin. Aşağıdaki resimde gösterilen delik yönü okunun deliğe **doğru** baktığından emin olun.




5. Koil konektörünü sistemin uygun Verici Portuna takın. (TR Port konumu için sistem kullanıcı kılavuzuna bakın) P-Port konektörün uç kısmını KİLİTLİ konumu gösterecek şekilde döndürün, aşağıdaki resme bakın.

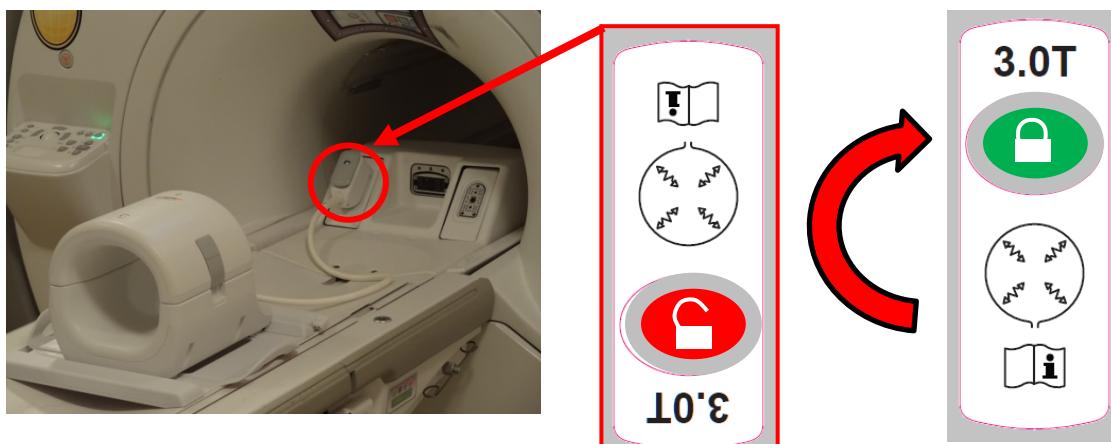


6. Koilin Sol-Sağ konumunun çerçevesinin ortasında olduğundan emin olun. Ayar gerekmese halinde, koilin kilidini açmak ve koili istenen konuma kaydırma için koil çerçevesindeki düğmeyi çevirin.

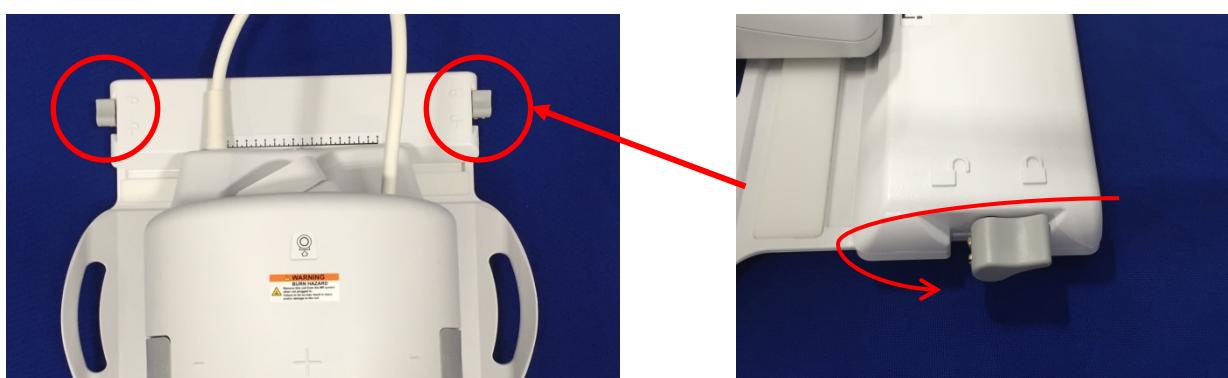

7. Koil istenen konuma yerleştirildiğinde, koili sabitlemek için düğmeyi tekrar kilit konumuna çevirin.

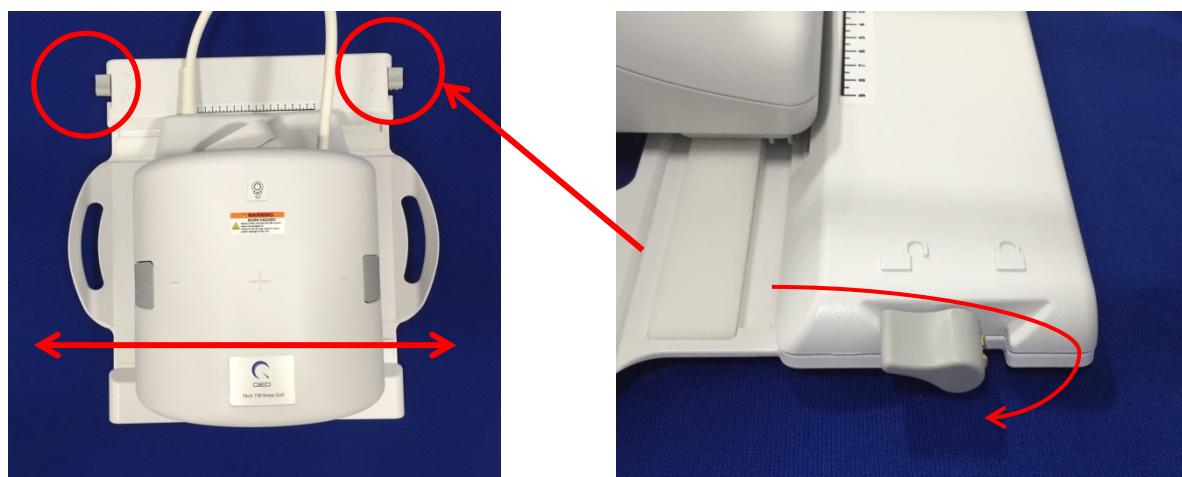


8. İki yarımdan tamamen birbirinden ayrılan kadar her iki mandalı da eş zamanlı olarak çekmek suretiyle Ön Koili ayırın.

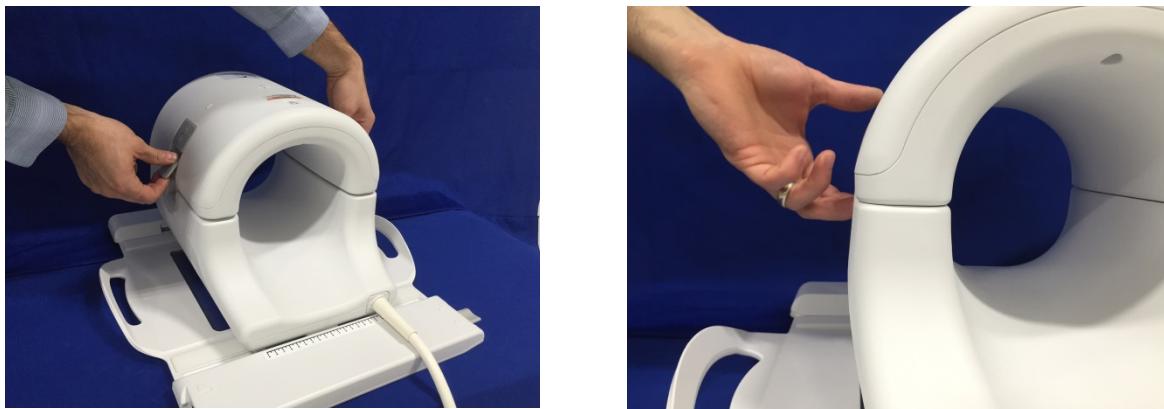

9. Aşağıda gösterilen şekilde, 18ch T/R Diz Koili Alt Ped, 0,5 inç (5561409-8) ve Büyük Silindirik Birleşik Fantom, SiOil'i (5342679-2) koilin üzerine yerleştirin.





10. Koilin Ön parçasını yeniden takın. **İki yarım parçanın da tamamen kapandığından ve mandalın takıldığından emin olun.**

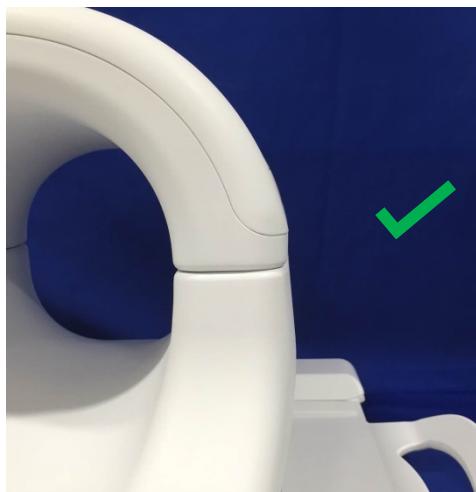

Dikkat: Parmağınızı mandalın altında kalmadığından emin olun. Yukarıdaki resimde gösterildiği üzere yalnızca erişilebilir mandalları tutun.

11. Aşağıda gösterilen işaretlere göre koilin konumunu belirleyin ve koili deliğe doğru itin.

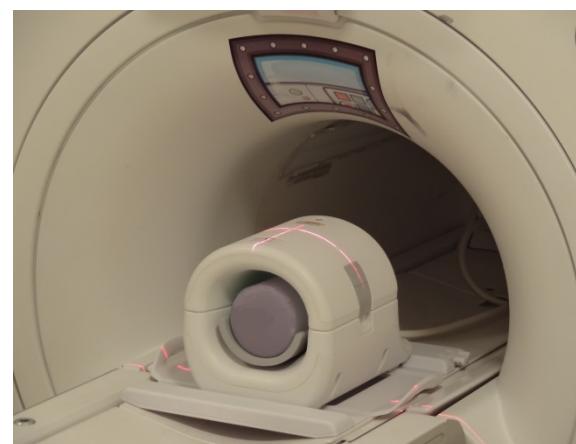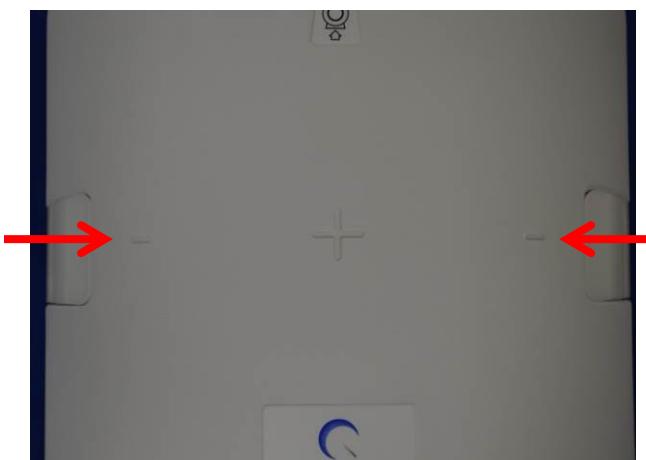


Çoklu Koil Kalite Güvence (MCQA) Aracı

RF koiline ilişkin tüm testler iyi kalibre edilmiş bir sistemle yapılmalıdır. EPIWP (standartlara uygun kurulumdan Beyaz Piksel) geçer.

Test No.	Parametre Açıklaması	Beklenen Sonuç
1	EPIWP in spec	PASS (BAŞARILI)


MCQA'yı başlatmak için:

1. Şekil 1'de gösterildiği üzere, Common Service Desktop'tan (CSD) (Ortak Servis Masaüstü), Service Browser'a (Servis Tarayıcısı) gidin ve [Image Quality] (Görüntü Kalitesi) "Multi-Coil QA Tool" (Çok Koilli Kalite Güvence Aracı) öğesini ve ardından "Click here to start this tool" (Bu aracı çalıştırmak için buraya tıklayın) öğesini seçin.

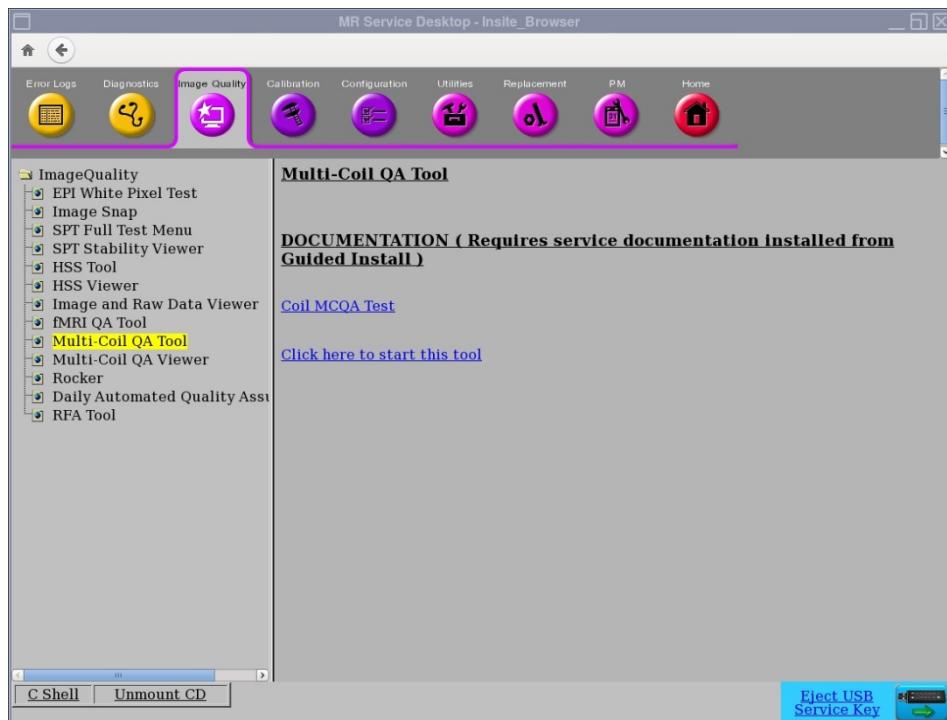

Şekil 1

Not: “No valid MCR-V (or MCR2/3)” (Geçerli MCR-V (veya MCR2/3) yok) uyarısı (Şekil 2) belirirse [Yes] (Evet) öğesini seçin ve teste devam edin. Sistemi müşteriye çevirmeden önce MCR-V tanısı yapılmalıdır.

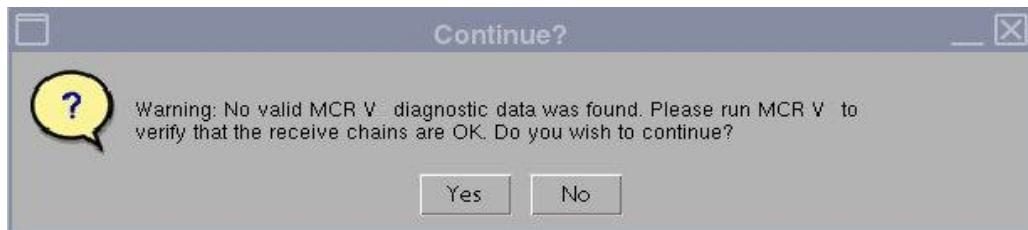

Şekil 2


LPCA'ya bağlı koilin Coil No.'sına göre mevcut koil alanı otomatik olarak doldurulacaktır (Şekil 3). Test edilen koilin seri numarasını Coil Serial # (Koil Seri Numarası) alanına girin.

2. Şekil 3'te gösterildiği üzere otomatik teste başlamak için **[Start]** (Başlat) öğesine tıklayın. Test konumlarının sayısına (koil kompleksitesi) bağlı olarak test 3 ila 5 dakika sürebilir.




Şekil 3

3. Başlangıçtan sonra "Phantom placement and coil landmarking are critical for repeatable results" (Tekrarlanabilir sonuçlar için fantom yerleştirme ve koil konumunu belirleme önemlidir) iletisini içeren bir Not belirir. Konum düzgün bir biçimde ayarlanmışsa ve fantom hiç hava kabarcığı kalmamışsa devam etmek için **[Yes]** (Evet) öğesine tıklayın. (Şekil 4).

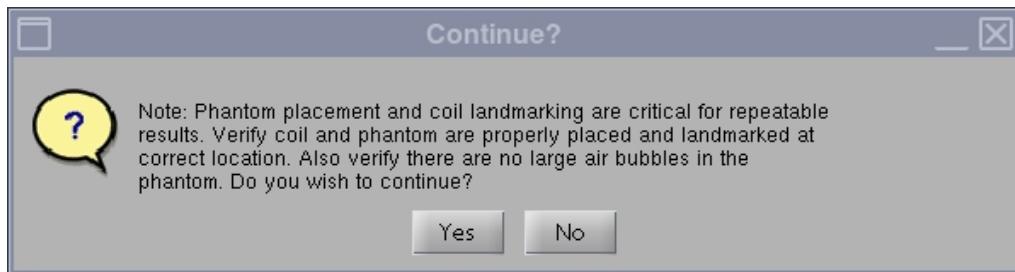

Şekil 4

Not: MCQA Aracı Grafik Kullanıcı Arayüzü durum penceresi, herhangi bir zamanda aracın yaptığı işleme ilişkin olarak bilgi vermek için sürekli olarak güncellenir. Yaklaşık toplam test süresini, geçen süreyi ve tamamlanan yüzdeyi gösteren bir zaman çubuğu (Şekil 5) belirir.

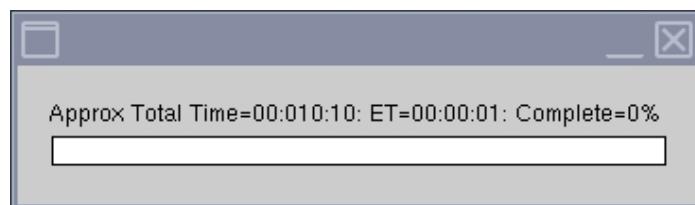


Şekil 5

Test tamamlandığında, test sonuçları ekranда görüntülenir (Şekil 6). Tüm koil elemanları başarılı bir şekilde çalıştığı takdirde PASS/FAIL (BAŞARILI/BAŞARISIZ) durumu PASS (BAŞARILI) olarak görünür. MCQA Aracı Grafik Kullanıcı Arayüzü, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki olası nedenlerden dolayı "Fail" (Başarısız) durumunu gösterebilir:

- Kötü Koil Elemanı
- Test için yanlış fantom kullanımı
- Fantomun hatalı konumlandırılması/yerleştirilmesi

MCQA testine ilişkin daha fazla bilgiye DVD'deki MR servis yöntemlerinden veya şu yolu takip ederek web sitesinden ulaşabilirsiniz: Troubleshooting -> System -> Multi-Coil Quality Assurance Tool (Sorun Giderme -> Sistem -> Çoklu Koil Kalite Güvence Aracı)

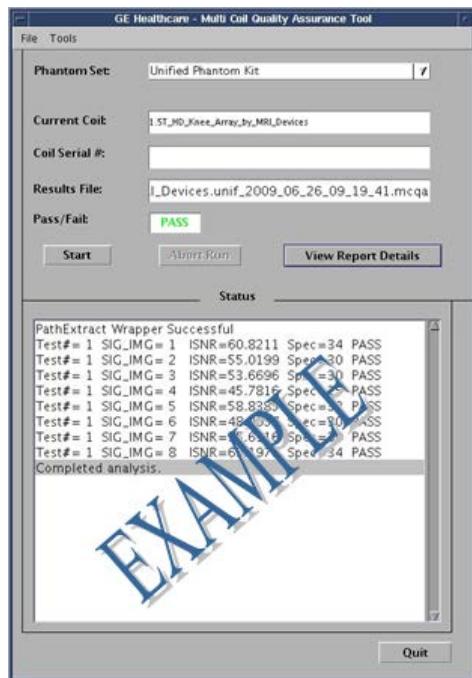

Şekil 6


4. MCQA Aracından çıkmak için [Quit] (Çıkış) düğmesine tıklayın.

MCQA Görüntüleyicinin Kullanımı

Sonuçlar ilerleyen bir aşamada görüntüleneceklese aşağıdaki adımları izleyin:

1. MCQA Aracı penceresinde File -> Open -> Results File (Dosya -> Açı -> Sonuç Dosyası) öğesini seçin ve istenen koil sonuçları dosyasını seçerek, sonuçları görüntülemek için [View Report Details] (Rapor Detaylarını Görüntüle) öğesini seçin.

Not: Sonuç Görüntüleyici Şekil 7'deki gibi açılacaktır. Aracın grafik kullanıcı arayüzünde gösterilen Sonuç dosyası adı ve Pass/Fail (Başarılı/Başarisız) sonuçları da görüntüleyicinin üst kısmında listelenecektir.

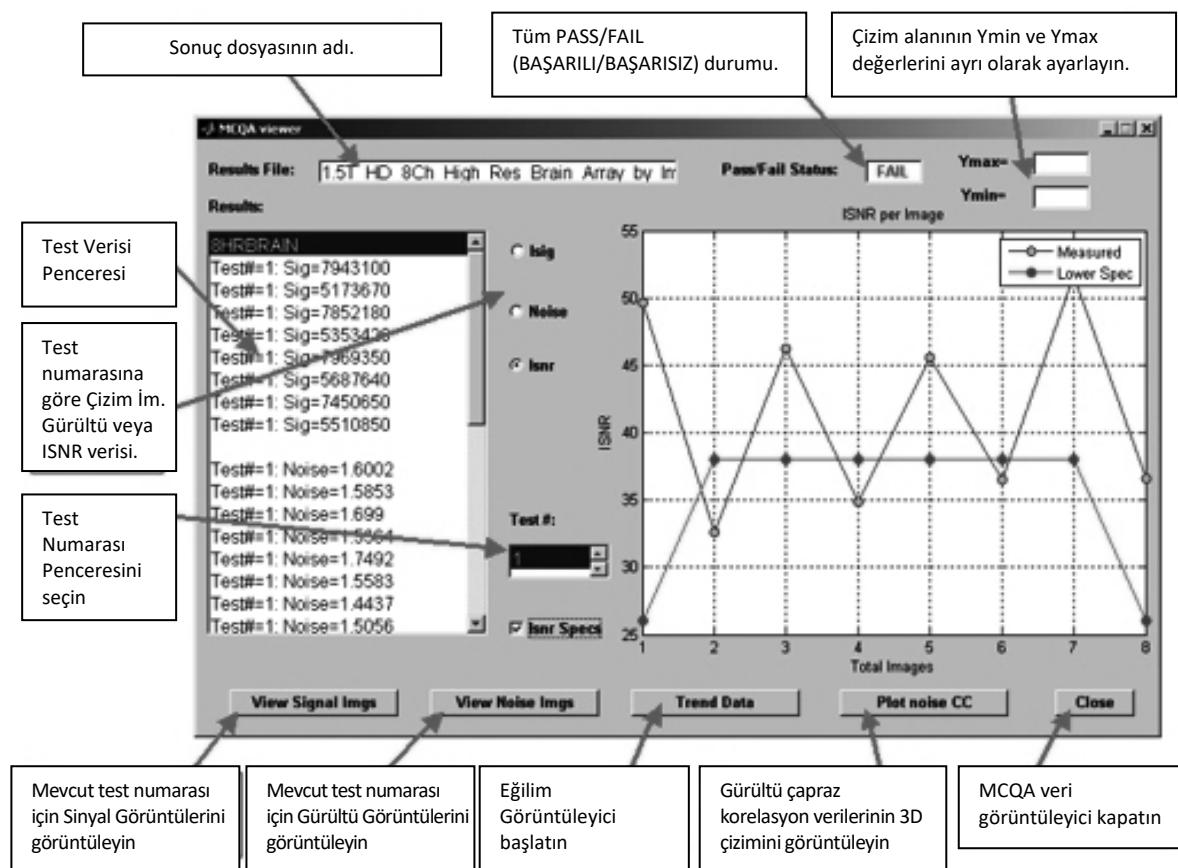

Şekil 7

2. Sonuçları görüntülemek için ISNR seçeneğini ve orta kısımdaki ISNR Specs. (ISNR Özel.) onay kutusunu seçin.

Test No.	Parametre Açıklaması	Beklenen Sonuç
1	EPIWP in spec	PASS (BAŞARILI)


Bölüm 5 – Koil Kurulumu ve Kullanımı

18ch T/R Diz Koilinin Sistem Masasına Konumlandırılması


1. Diğer yüzey koillerini (varsı) hasta masasından çıkarın.
2. Diz koilini hasta masasına taşıyın. Koili çerçeve kısmındaki tutamaktan tutarak her iki elinizle birlikte taşıdığınızdan emin olun.




3. Koili hasta masasına yerleştirin. Aşağıdaki resimde gösterilen delik yönü okunun deliği **doğru** baktığından emin olun.

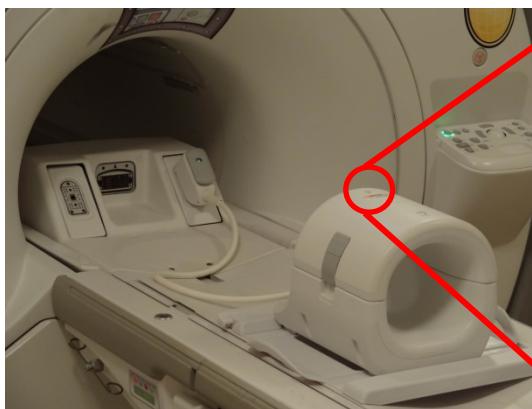


4. Koil konektörünü sistemin uygun Verici Portuna takın. (TR Port Konumu için sistem kullanıcı kılavuzuna bakın) P-Port konektörün uç kısmını KİLİTLİ konumu gösterecek şekilde döndürün, aşağıdaki resme bakın.

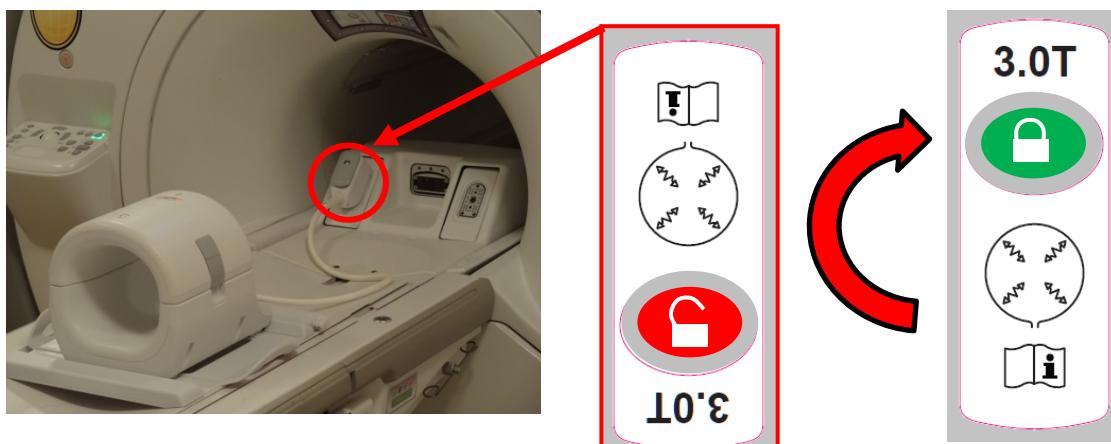

5. Koilin Sol-Sağ konumunun çerçevesinin ortasında olduğundan emin olun. Ayar gerekmese halinde, koilin kilidini açmak ve koili istenen konuma kaydırma için koil çerçevesindeki düğmeyi çevirin.

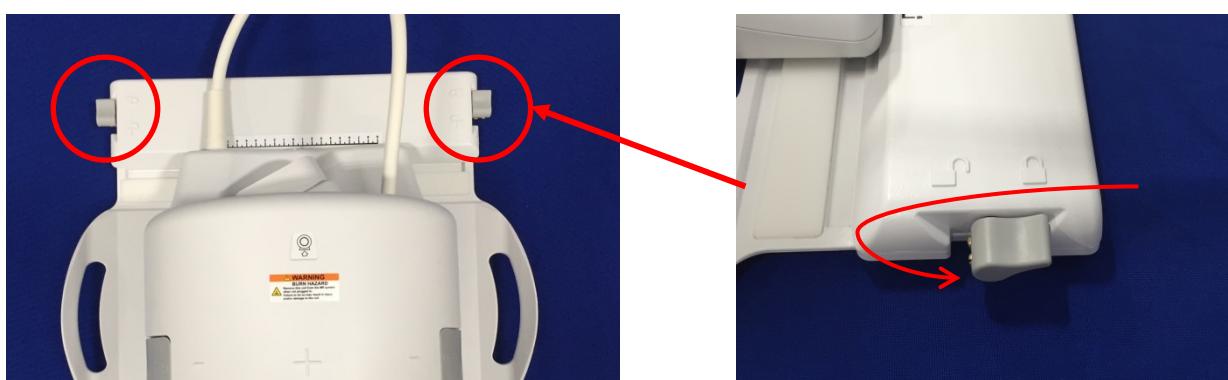

6. Koil istenen konuma yerleştirildiğinde, koili sabitlemek için düğmeyi tekrar kilit konumuna çevirin.

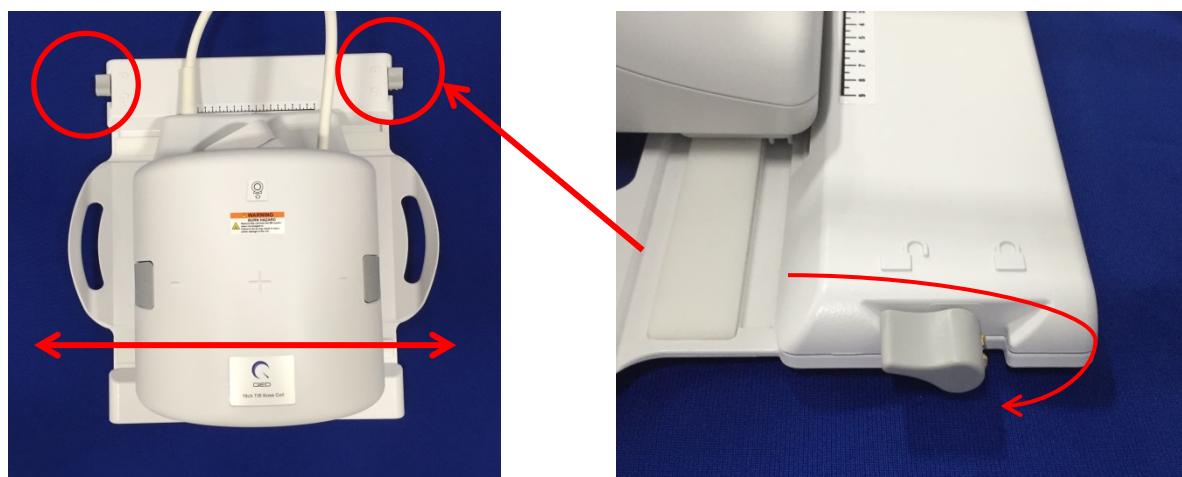


7. İki yarımdan tamamen birbirinden ayrılanaya kadar her iki mandalı da eş zamanlı olarak çekmek suretiyle Ön Koili ayırın.



Ped Konfigürasyonu


Hareket artefaktını minimum düzeye indirmek ve hastaya konfor sağlamak için 18ch T/R Diz Koili ile birlikte çeşitli pedler temin edilmektedir. Buna ek olarak, kablo teması ve/veya elektrik kaynaklı yanmalardan doğan olası tehlikeleri engellemek amacıyla bazı pedler hastanın vücutu ve kablo arasında yalıtım sağlar.

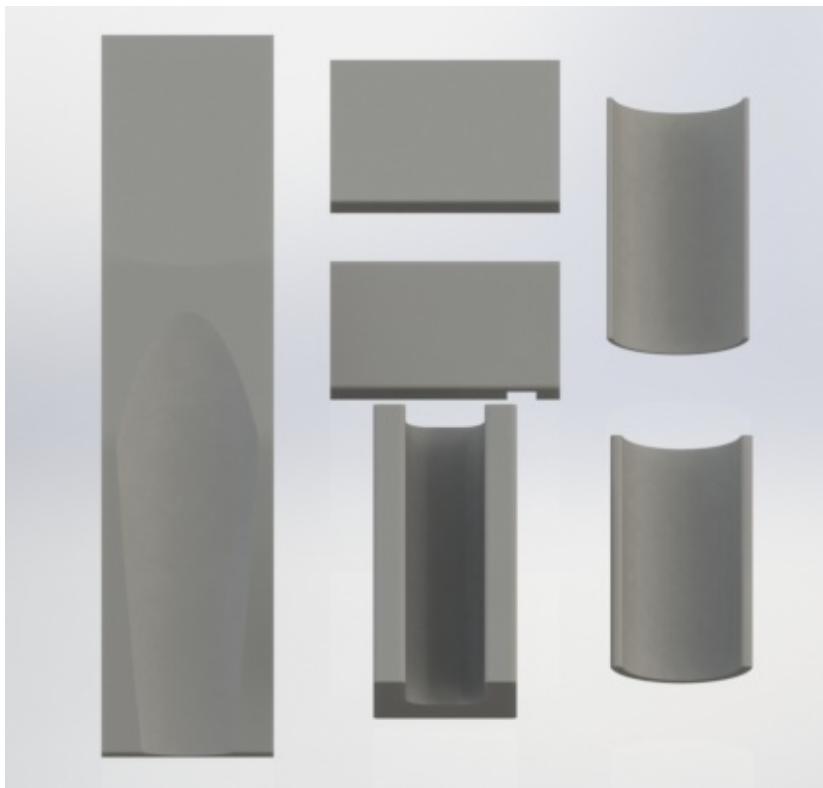

Hastayı Konumlandırma

18ch T/R Diz Koili, hasta sırt üstü uzanmış vaziyette, ayaklar mıknatısa girecek şekilde sol veya sağ dizini görüntülemek üzere tasarlanmıştır.

1. Hastayı konumlandırmadan önce koil ve pedleri yerleştirin. 18ch T/R Diz Koili hastaya konfor sağlamak üzere çeşitli pedlerle birlikte temin edilir. Aşağıda önerilen yerleşim örneği yer almaktadır:

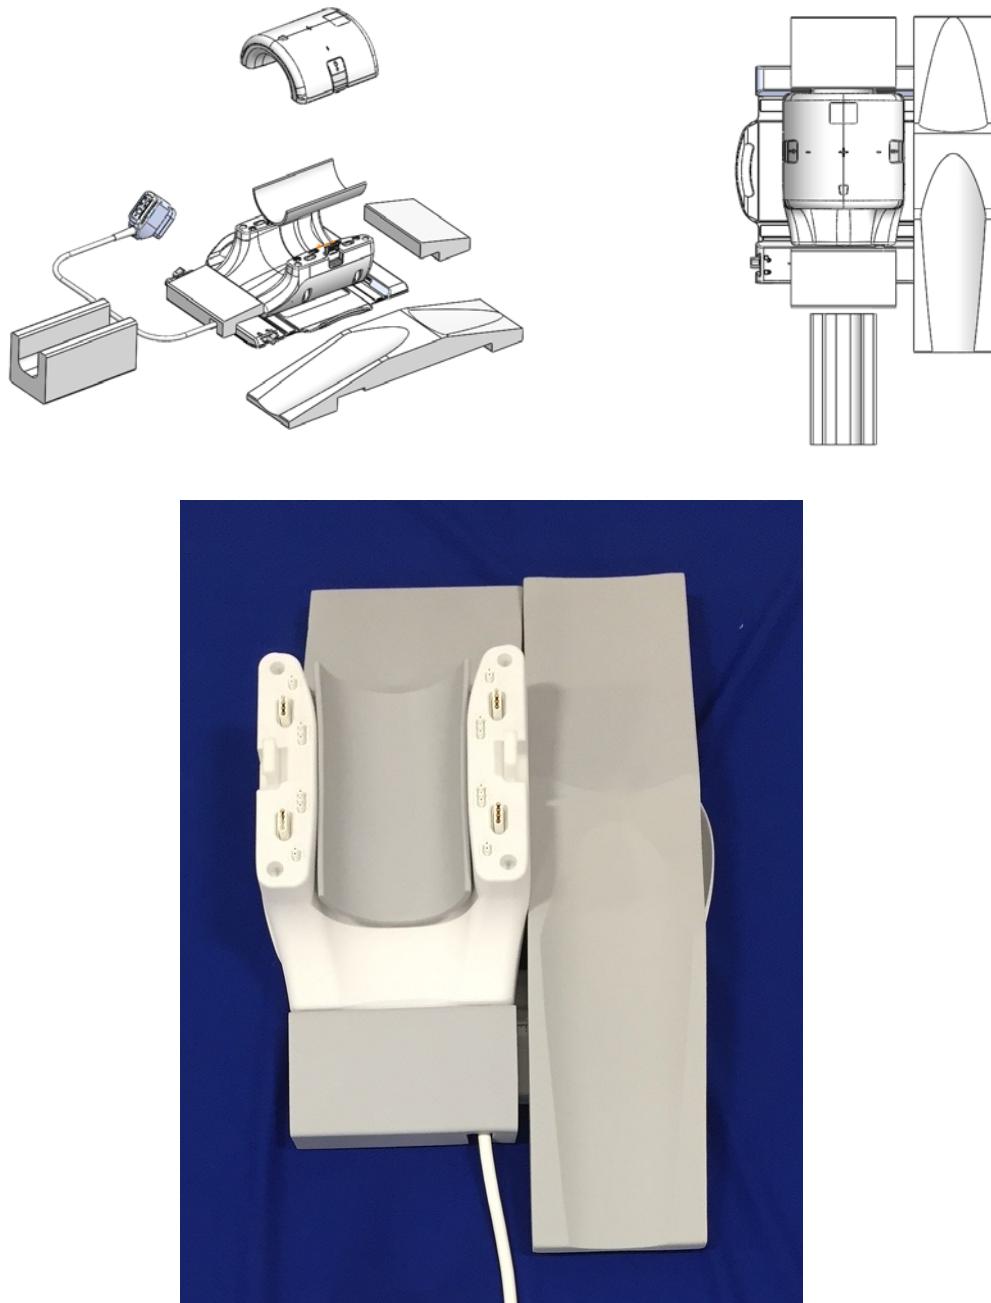

2. Hastanın dizini koilin gerideki yarım parçasına yerleştirin. Hastanın dizinin düzgün biçimde sabitlenmesi ve hastaya konfor sağlanabilmesi için uygun pedlerin kullanılması gerekmektedir.



Koili Kilitleme


3. Hasta, önlük veya yatak çarşaflarının koilin yarım parçalarına sıkışmadığından emin olarak koili kapatın. Bu, hastanın yaralanmasına, görüntü kalitesinin kötü olmasına veya koilde olası hasara neden olabilir.

Koilin iki yarım parçası, koil yalnızca doğru yönlendirildiğinde kapanacak şekilde tasarlanmıştır.



4. Öndeki yarım tamamen kapatıldığında, mekanik mandalları tamamen takmak için mandallarına koilin yüzeyine doğru her iki taraftan bastırın. Mandalların tamamen takılmaması halinde, koil tarama işlemi sırasında çıkabilir ve koilin iki yarım parçası arasında tamamen bağlantı kaybına


veya bağlantı kesintisine neden olarak görüntü kalitesinin kötü olması veya koilin hasar görmesi ile sonuçlanabilir.

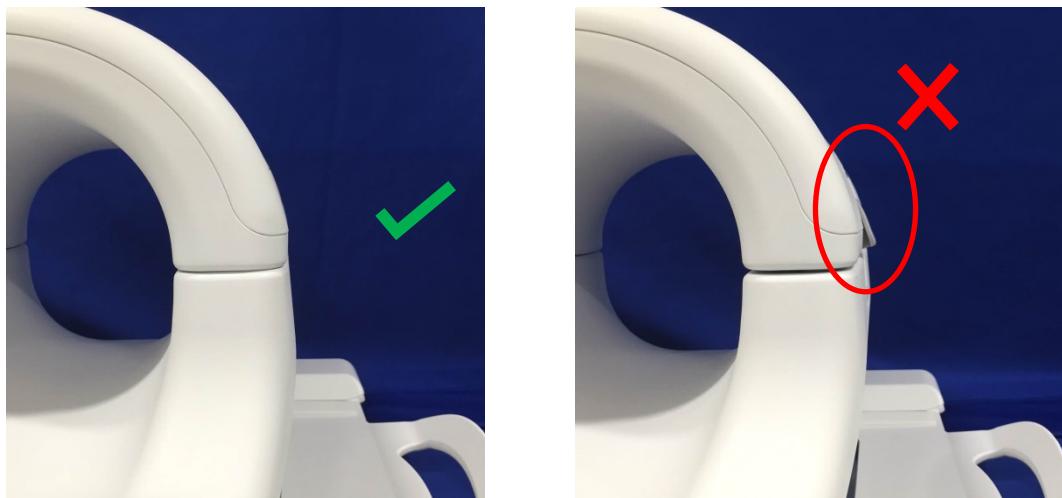

Dikkat: Parmağınızın mandalın altında kalmadığından emin olun. Yukarıdaki resimde gösterildiği üzere yalnızca erişilebilir mandalları tutun.

Belirleme

5. Hastayı mıknatısa doğru ilerletin ve 18ch T/R Diz Koilinin üst kısmında bulunan referans işaretleri kullanarak koilin konumunu belirleyin. Koili deliğe doğru itin ve muayeneyi başlatın.

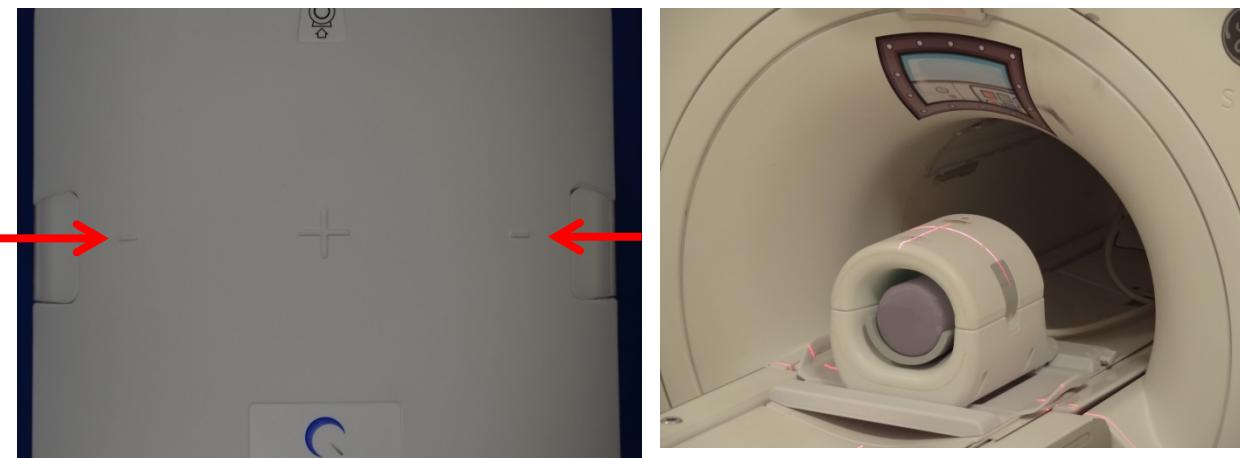

Bölüm 6 – Temizlik, Bakım, Servis ve İmha

RF Koilini Temizleme



Dikkat: Koil veya aksesuarları üzerine doğrudan temizlik çözeltisi dökmeyin.



Dikkat: Koil veya aksesuarlarını sterilize etmeyin.



Dikkat: Elektrikli bağlantı parçalarında temizlik çözeltisi kullanmayın.

RF Koili ve hasta konfor pedleri aşağıdaki prosedür uyarınca her kullanımından sonra temizlenmelidir:

1. Koili temizlemeden önce RF koilinin MRI tarayıcısı ile bağlantısını kesin.
2. Kuru bir bez kullanarak koilin yüzeyinde bulunan lekeleri silin. Lekeleri çıkarmak zorsa koili aşağıda açıklanan prosedüre göre temizleyin.
3. %10 çamaşır suyu, %70-99 izopropanol veya %70 etanol içeren bir çözeltiye batırılmış nemli bir bezle silin.
4. Koil ve pedlerin temizliğinde kullanılan tüm malzemeleri federal yönetmelikler, devlet yönetmelikleri ve yerel yönetmelikler uyarınca imha edin.
5. Yaygın olarak bulunan temizlik malzemeleri de koillerin yüzeyinde kullanılabilir. Temizlik malzemesi üreticisinin düzenlediği kılavuzda yer alan talimatları inceleyin ve genel hastane prosedürlerine uygun.

Ayrıntılı Temizlik Adımları

Temizlik İşleminden Önceki Adımlar:

1. Tüm yüzeyleri CaviCide ile ıslatın (püskürtme aplikatörü kullanarak veya elektrikli bağlantı parçaları gibi belirli yüzeylerde küçük havlu kullanarak; elektrikli bağlantı parçalarında temizlik çözeltisi kullanmayın). Tüm yüzeylerin ıslak görünüşünden ve en az 30 saniye ıslak kaldığından emin olun.
2. Sertleşmiş veya çıkarması zor birikinti veya biyolojik yükü yumuşatmak için yumuşak naylon bir fırça ve/veya ek temizlik maddesi havlu kullanın. Daha önce fırçalanmış veya silinmiş alanlara ek temizlik maddesi (püskürtme aplikatörü kullanarak veya elektrikli bağlantı parçaları gibi belirli yüzeylerde küçük havlu kullanarak) uygulayın. Daha önce fırçalanmış veya silinmiş alanların en az 30 saniye boyunca temizlik maddesi görünür biçimde ıslatılmış olduğundan emin olun.
3. Birikintileri çıkarmak için yüzeyleri temiz kağıt havlu ile silin.
4. Kullanılmış fırçaları, kullanılmış temizlik maddesi/ havullarını ve kullanılmış kağıt havulları atın.

5. 1 - 4 adımlarını tekrarlayın.
6. Yüzeyde birikinti kalırsa temizlik işleminden önceki adımları tekrarlayın.

Temizlik Adımları:

1. Önceden temizlenmiş yüzeylere doğrudan CaviCide (püskürtme aplikatörü kullanarak veya elektrikli bağlantı parçaları gibi belirli yüzeylerde küçük havlu kullanarak) uygulayın ve tüm yüzeylerin ıslatıldığından ve en az iki (2) dakika ıslak kaldığından emin olun. Elektrikli bağlantı parçalarında temizlik çözeltisi kullanmayın.
2. Kalan temizleyiciyi temizlemek için temiz kağıt havlu kullanarak silin.
3. Kullanılmış temizlik maddesi havlularını ve kullanılmış kağıt havluları atın.

Kullanımdan önce koil ve aksesuarların kurumasını bekleyin.

Bakım

RF koili için düzenli olarak planlanmış bir bakım gereklidir.

Servis

RF koilinin servis işlemine ilişkin sorularınız için GE temsilcinizle iletişime geçin.

İmha

Lütfen bölgeinizdeki elektrikli ekipman bertarafı yönetmeliklerine uyın. RF koilini ayrılmamış çöp kutularına atmayın. RF koilinin geri dönüşümü veya imhasına ilişkin sorularınız için GE temsilcinizle iletişime geçin.

BU SAYFA KASTİ OLARAK BOŞ BIRAKILMIŞTIR



Üretici:

Quality Electrodynamics, LLC.
6655 Beta Drive, Suite 100
Mayfield Village, OH 44143
ABD
www.qualityelectrodynamics.com

Distribütör:

GE Medical Systems, LLC

Türkiye İthalatçısının Bilgileri:

GE Medical Systems Turkey Ltd.
Şti. Esentepe Mah. Harman Sok. No: 8
34394 Şişli - İstanbul, Türkiye